


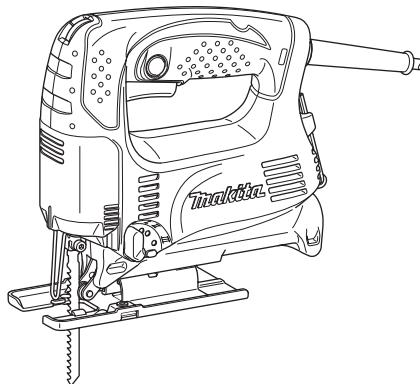

<b>EN</b>	Jig Saw	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>5</b>
<b>ZHCN</b>	曲线锯	使用说明书	<b>12</b>
<b>ID</b>	Gergaji jig	<b>PETUNJUK PENGGUNAAN</b>	<b>20</b>
<b>MS</b>	Gergaji Jig	<b>MANUAL ARAHAN</b>	<b>28</b>
<b>VI</b>	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	<b>TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN</b>	<b>36</b>
<b>TH</b>	เลื่อยฉลุ	คู่มือการใช้งาน	<b>44</b>

**4326**  
**4327**  
**4328**  
**4329**  
**4326M**  
**4327M**



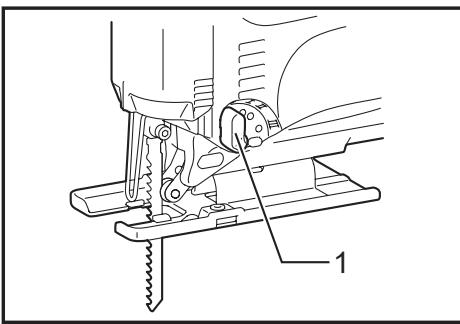


Fig.1

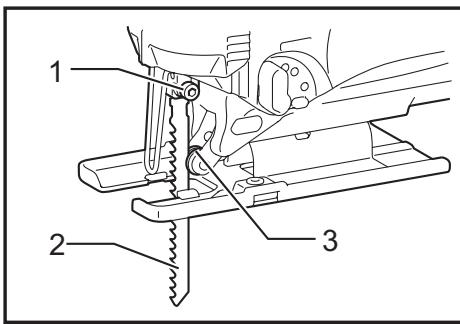


Fig.5

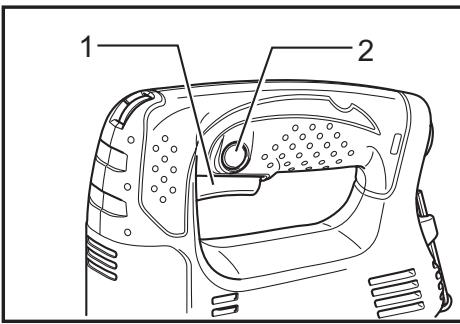


Fig.2

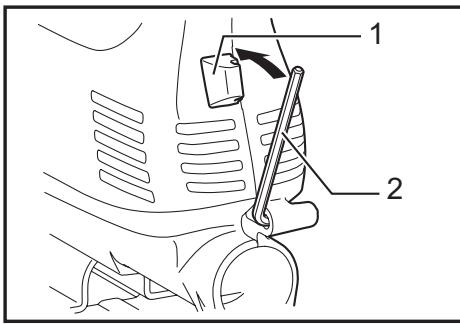


Fig.6

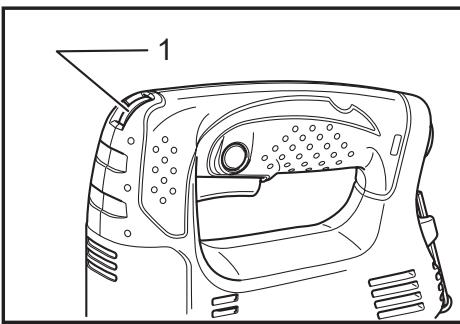


Fig.3

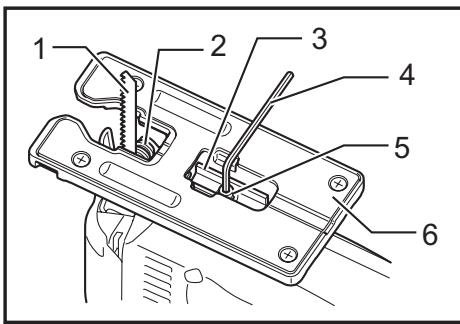


Fig.7

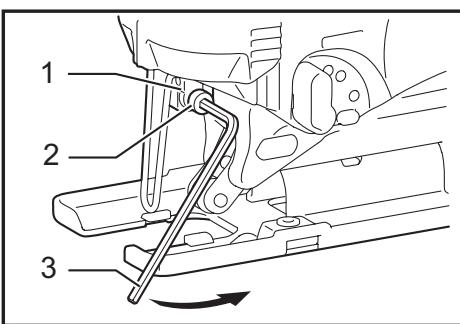


Fig.4

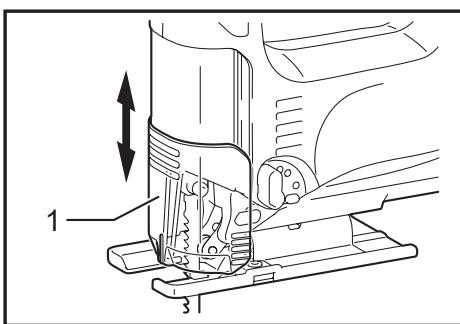


Fig.8

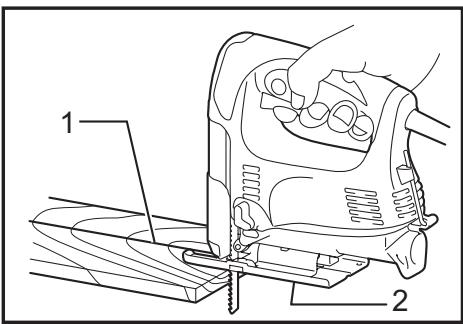


Fig.9

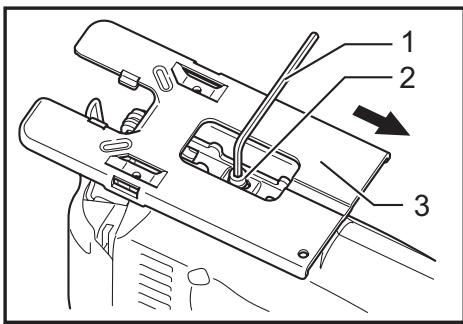


Fig.13

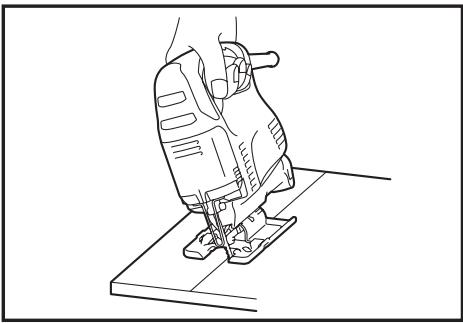


Fig.10

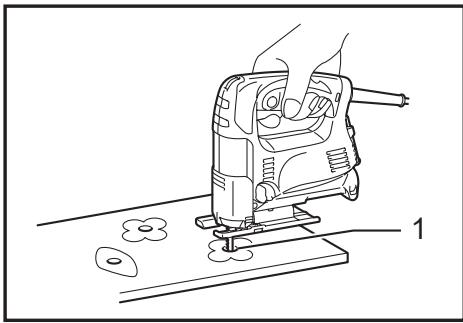


Fig.14

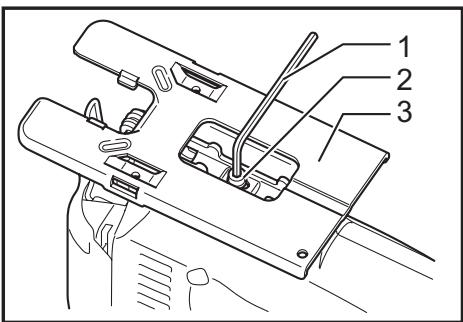


Fig.11

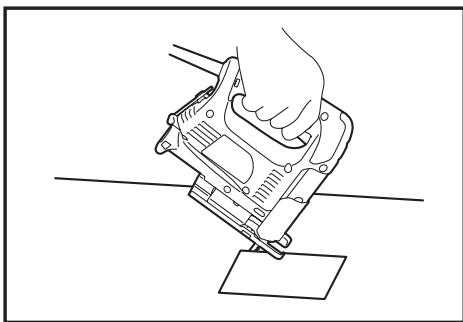


Fig.15

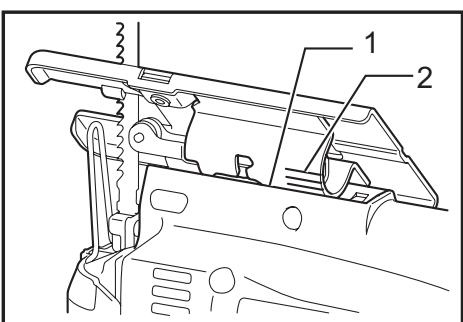


Fig.12

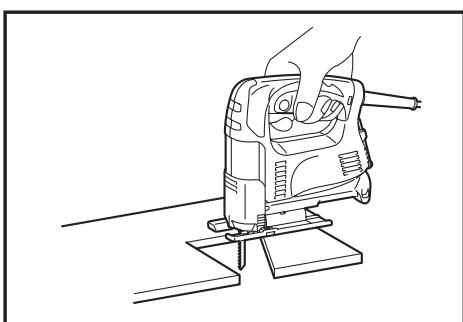


Fig.16

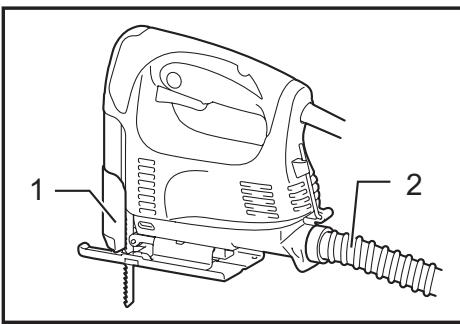


Fig.17

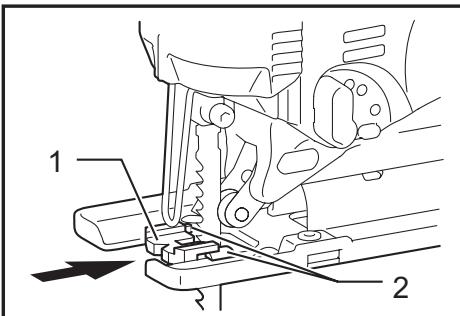


Fig.18

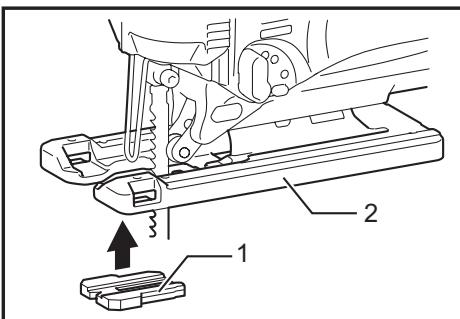


Fig.19

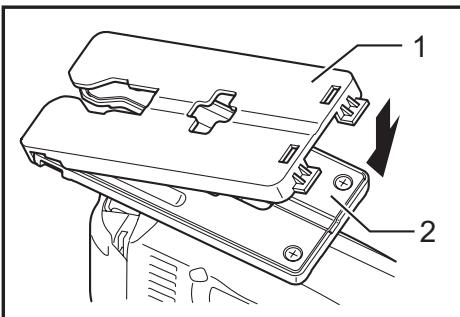


Fig.20


# SPECIFICATIONS

Model		4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
Length of stroke		18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Blade type		B type				Makita type	
Max. cutting capacities	Wood	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm	40 mm
	Mild steel	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Strokes per minute (min <sup>-1</sup> )		3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	3,100	500 - 3,100
Overall length	217 mm (Steel base type)	217 mm (Steel base type)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm	217 mm
	223 mm (Aluminum base type)	223 mm (Aluminum base type)					
Net weight	1.9 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg
Safety class	II	II	II	II	II	II	II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

## Symbols

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

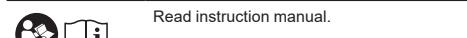

Read instruction manual.



DOUBLE INSULATION



Only for EU countries

Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of the European Directive, on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

## Intended use

The tool is intended for the sawing of wood, plastic and metal materials. As a result of the extensive accessory and saw blade program, the tool can be used for many purposes and is very well suited for curved or circular cuts.

## Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

## General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

### Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### Electrical safety


1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
8. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
9. **Do not touch the power plug with wet hands.**
10. **If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

#### **Personal safety**

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

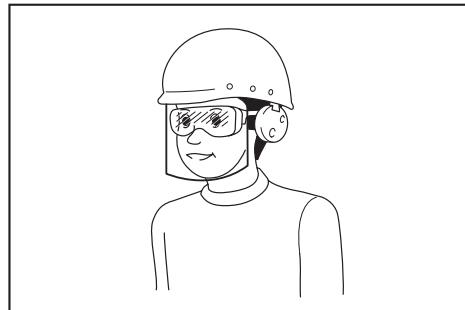

**It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.**

#### **Power tool use and care**

1. **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled. The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

#### Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. Follow instruction for lubricating and changing accessories.

### Jig saw safety warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
2. Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the workpiece by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
3. Always use safety glasses or goggles. Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses.
4. Avoid cutting nails. Inspect workpiece for any nails and remove them before operation.
5. Do not cut oversize workpiece.
6. Check for the proper clearance beyond the workpiece before cutting so that the blade will not strike the floor, workbench, etc.
7. Hold the tool firmly.
8. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
9. Keep hands away from moving parts.
10. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
11. Always switch off and wait for the blade to come to a complete stop before removing the blade from the workpiece.
12. Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
13. Do not operate the tool at no-load unnecessarily.
14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

15. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

#### ⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

### Selecting the cutting action (For models 4328/4329)

#### ► Fig.1: 1. Cutting action changing lever

This tool can be operated with an orbital or a straight line (up and down) cutting action. The orbital cutting action thrusts the blade forward on the cutting stroke and greatly increases cutting speed.

To change the cutting action, just turn the cutting action changing lever to the desired cutting action position. Refer to the table to select the appropriate cutting action.

Position	Cutting action	Applications
0	Straight line cutting action	For cutting mild steel, stainless steel and plastics.
		For clean cuts in wood and plywood.
I	Small orbit cutting action	For cutting mild steel, aluminum and hard wood.
II	Medium orbit cutting action	For cutting wood and plywood.
III	Large orbit cutting action	For fast cutting in aluminum and mild steel.

## Switch action

- Fig.2: 1. Switch trigger 2. Lock button

### ▲CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

## Speed adjusting dial (For models 4327/4327M/4328/4329)

- Fig.3: 1. Speed adjusting dial

The tool speed can be infinitely adjusted between 500 and 3,100 strokes per minute by turning the adjusting dial. Higher speed is obtained when the dial is turned in the direction of number 6; lower speed is obtained when it is turned in the direction of number 1.

Refer to the table to select the proper speed for the workpiece to be cut. However, the appropriate speed may differ with the type or thickness of the workpiece. In general, higher speeds will allow you to cut workpieces faster but the service life of the blade will be reduced.

Workpiece to be cut	Number on adjusting dial
Wood	5 - 6
Mild steel	3 - 6
Stainless steel	3 - 4
Aluminum	3 - 6
Plastics	1 - 4

### ▲CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get over-loaded and heated up.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

## ASSEMBLY

### ▲CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

## Installing or removing saw blade

- Fig.4: 1. Blade holder 2. Bolt 3. Hex wrench

### ▲CAUTION:

- Always clean out all chips or foreign matter adhering to the blade and/or blade holder. Failure to do so may cause insufficient tightening of the blade, resulting in a serious personal injury.
- Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
- Always secure the blade firmly. Insufficient tightening of the blade may cause blade breakage or serious personal injury.
- Use only B type blades. Using blades other than B type blades causes insufficient tightening of the blade, resulting in a serious personal injury. (For models 4326/4327/4328/4329)
- Use only Makita type blades. Using blades other than Makita type blades causes insufficient tightening of the blade, resulting in a serious personal injury. (For models 4326M/4327M)

To install the blade, loosen the bolt counterclockwise on the blade holder with the hex wrench.

With the blade teeth facing forward, insert the blade into the blade holder as far as it will go. Make sure that the back edge of the blade fits into the roller. Then tighten the bolt clockwise to secure the blade.

- Fig.5: 1. Bolt 2. Blade 3. Roller

To remove the blade, follow the installation procedure in reverse.

### NOTE:

- Occasionally lubricate the roller.

## Hex wrench storage

- Fig.6: 1. Hook 2. Hex wrench

When not in use, store the hex wrench as shown in the figure to keep it from being lost.

## Adjusting roller (For models 4326/4326M/4327/4327M)

- Fig.7: 1. Blade 2. Roller 3. Retainer 4. Hex wrench 5. Bolt 6. Base

Loosen the bolt on the back of the base with the hex wrench. Move the retainer so that the roller contacts the blade lightly. Then tighten the bolt to secure the base and the retainer.

### NOTE:

- Occasionally lubricate the roller.

## Dust cover

- Fig.8: 1. Dust cover

### ▲CAUTION:

- Always wear safety goggles even when operating the tool with the dust cover lowered.

Lower the dust cover to prevent chips from flying. However, when making bevel cuts, raise it all the way.

# OPERATION

## CAUTION:

- Always hold the base flush with the workpiece. Failure to do so may cause blade breakage, resulting in a serious injury.
- Advance the tool very slowly when cutting curves or scrolling. Forcing the tool may cause a slanted cutting surface and blade breakage.

Turn the tool on without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed. Then rest the base flat on the workpiece and gently move the tool forward along the previously marked cutting line.

► Fig.9: 1. Cutting line 2. Base

## Bevel cutting

► Fig.10

## CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before tilting the base.
- Raise the dust cover all the way before making bevel cuts.

With the base tilted, you can make bevel cuts at any angle between 0° and 45° (left or right).

Loosen the bolt on the back of the base with the hex wrench. Move the base so that the bolt is positioned in the center of the cross-shaped slot in the base.

► Fig.11: 1. Hex wrench 2. Bolt 3. Base

Tilt the base until the desired bevel angle is obtained. The edge of the motor housing indicates the bevel angle by graduations. Then tighten the bolt to secure the base.

► Fig.12: 1. Edge 2. Graduation

## Front flush cuts

► Fig.13: 1. Hex wrench 2. Bolt 3. Base

Loosen the bolt on the back of the base with the hex wrench and slide the base all the way back. Then tighten the bolt to secure the base.

## Cutouts

Cutouts can be made with either of two methods A or B.

### A) Boring a starting hole

► Fig.14: 1. Starting hole

For internal cutouts without a lead-in cut from an edge, pre-drill a starting hole 12 mm or more in diameter. Insert the blade into this hole to start your cut.

### B) Plunge cutting

► Fig.15

You need not bore a starting hole or make a lead-in cut if you carefully do as follows.

- Tilt the tool up on the front edge of the base with the blade point positioned just above the workpiece surface.

- Apply pressure to the tool so that the front edge of the base will not move when you switch on the tool and gently lower the back end of the tool slowly.
- As the blade pierces the workpiece, slowly lower the base of the tool down onto the workpiece surface.
- Complete the cut in the normal manner.

## Finishing edges

► Fig.16

To trim edges or make dimensional adjustments, run the blade lightly along the cut edges.

## Metal cutting

Always use a suitable coolant (cutting oil) when cutting metal. Failure to do so will cause significant blade wear. The underside of the workpiece can be greased instead of using a coolant.

## Dust extraction

► Fig.17: 1. Dust cover 2. Hose

Clean cutting operations can be performed by connecting this tool to a Makita vacuum cleaner. Insert the hose of the vacuum cleaner into the hole at the rear of the tool. Lower the dust cover before operation.

## NOTE:

- Dust extraction cannot be performed when making bevel cuts.


## Rip fence (optional accessory)

## CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing accessories.

### 1. Straight cuts


#### Steel base type

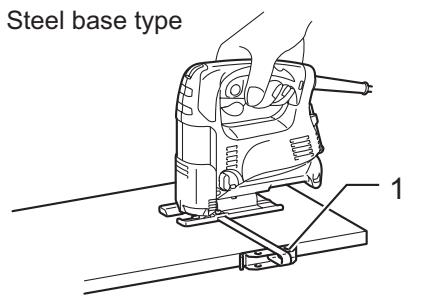

1. Rip fence (Guide rule)

When repeatedly cutting widths of 160 mm or less, use of the rip fence will assure fast, clean, straight cuts.


#### Aluminum base type

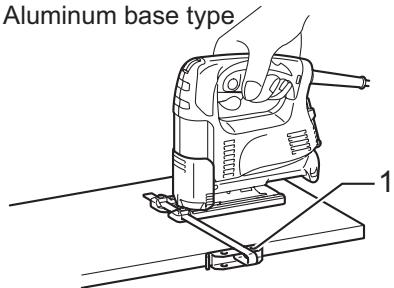

1. Rip fence (Guide rule)


To install, insert the rip fence into the rectangular hole on the side of the base with the fence guide facing down. Slide the rip fence to the desired cutting width position, then tighten the bolt to secure it.

#### Steel base type

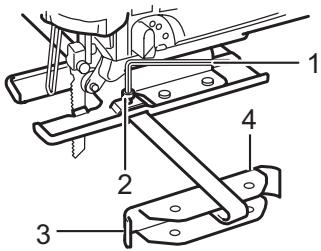

1. Hex wrench 2. Bolt 3. Rip fence (Guide rule) 4. Guide facing


#### Aluminum base type

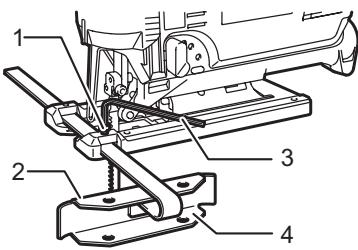

1. Bolt 2. Fence guide 3. Hex wrench 4. Rip fence (Guide rule)


## 2. Circular cuts

#### Steel base type

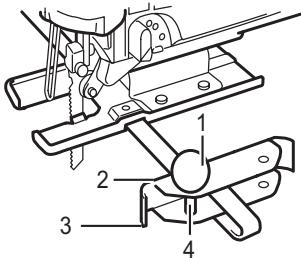


1. Threaded knob 2. Guide facing 3. Rip fence (Guide rule) 4. Pin

#### Aluminum base type

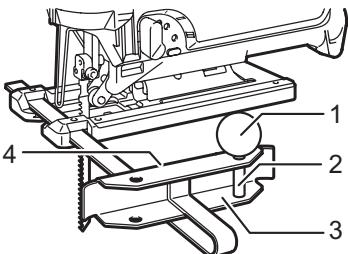


1. Threaded knob 2. Pin 3. Rip fence (Guide rule)  
4. Fence guide

#### Steel base type

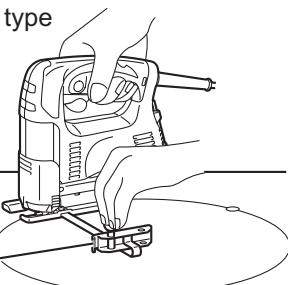

1. Rip fence (Guide rule)

### Aluminum base type

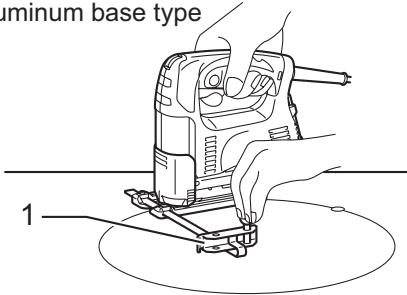

1. Rip fence (Guide rule)

When cutting circles or arcs of 170 mm or less in radius, install the rip fence as follows.

Insert the rip fence into the rectangular hole on the side of the base with the fence guide facing up. Insert the circular guide pin through either of the two holes on the fence guide. Screw the threaded knob onto the pin to secure the pin.

Now slide the rip fence to the desired cutting radius, and tighten the bolt to secure it in place. Then move the base all the way forward.

#### NOTE:

- Always use blades No. B-17, B-18, B-26 or B-27 when cutting circles or arcs. (For models 4326/4327/4328/4329)
- Always use Makita type blades No.6, No.7, No.16, No.17, when cutting circles or arcs. (For models 4326M/4327M)

### Anti-splintering device for steel base (optional accessory)

► Fig.18: 1. Anti-splintering device 2. Protrusions

For splinter-free cuts, the anti-splintering device can be used. To install the anti-splintering device, move the base all the way forward and insert it between the two protrusions of the base.

#### NOTE:

- The anti-splintering device cannot be used when making bevel cuts.

### Anti-splintering device for aluminum base (Optional accessory)

► Fig.19: 1. Anti-splintering device 2. Aluminum base

For splinter-free cuts, the anti-splintering device can be used. To install the anti-splintering device, move the tool base all the way forward and fit it from the back of tool base. When you use the cover plate, install the anti-splintering device onto the cover plate.

#### ▲CAUTION:

- The anti-splintering device cannot be used when making bevel cuts.

### Cover plate for aluminum base (Optional accessory)

► Fig.20: 1. Cover plate 2. Aluminum base

Use the cover plate when cutting decorative veneers, plastics, etc. It protects sensitive or delicate surfaces from damage. Fit it on the back of the tool base.

## MAINTENANCE

#### ▲CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

#### ▲CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Jig saw blades
- Hex wrench 3
- Rip fence (guide rule) set
- Anti-splintering device
- Hose (For vacuum cleaner)
- Cover plate (For aluminum base type)

#### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# 规格

型号		4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
冲程长度		18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
锯片类型		B型				Makita (牧田) 型	
最大切割能力	木材	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm	40 mm
	软钢	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
冲程速度 (/min)		3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	3,100	500 - 3,100
总长度		217 mm (钢制基座类型)	217 mm (钢制基座类型)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm
		223 mm (铝制基座类型)	223 mm (铝制基座类型)				
净重		1.9 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg
安全等级		回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	回/II

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 规格可能因销往国家之不同而异。
- 重量符合EPTA-Procedure 01/2014

## 符号

以下显示本工具使用的符号。在使用工具之前请务必理解其含义。



阅读使用说明书。



II类工具



仅限于欧盟国家  
请勿将电气设备与家庭普通  
废弃物一同丢弃！请务必遵  
守欧洲关于废弃电子电气设  
备的指令，根据各国法律  
法规执行。达到使用寿命的  
电气设备必须分类回收至  
符合环境保护规定的再循环  
机构。

## 用途

本工具可锯木材、塑料及金属材料。如果与  
各类附件及锯片结合使用，本工具可以用于  
各种用途，尤其适合曲线或圆形切割。

## 电源

本工具只可连接电压与铭牌所示电压相同的  
电源，且仅可使用单相交流电源。本工具双  
重绝缘，因此也可用于不带接地线的插座。

## 电动工具通用安全警告

**▲警告：**阅读随电动工具提供的所有安全  
警告、说明、图示和规定。不遵照以下所列  
说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

## 保存所有警告和说明书以备 查阅。

警告中的术语“电动工具”是指市电驱动  
(有线) 电动工具或电池驱动 (无线) 电动  
工具。

## 工作场地的安全

- 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的  
场地会引发事故。
- 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体  
或粉尘的环境下操作电动工具。电动工  
具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时，远离儿童和旁观者。注  
意力不集中会使你失去对工具的控制。

## 电气安全

1. 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
2. 避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
3. 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击风险。
4. 不得滥用软线。绝不能用软线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使软线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
5. 当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
6. 如果无法避免在潮湿环境中操作电动工具，应使用带有剩余电流装置（RCD）保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。
7. 始终建议通过额定剩余电流为30 mA或以下的RCD来使用电源。
8. 电动工具会产生对用户无害的电磁场（EMF）。但是，起搏器和其他类似医疗设备的用户应在操作本电动工具前咨询其设备的制造商和 / 或医生寻求建议。
9. 请勿用湿手触摸电源插头。
10. 如果导线破损，则由制造商或其代理商更换以避免安全隐患。

## 人身安全

1. 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
2. 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。防护装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
3. 防止意外起动。在连接电源和/或电池包、拿起或搬运工具前确保开关处于关闭位置。手指放在开关上搬运工具或开关处于接通时通电会导致危险。
4. 在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
5. 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住电动工具。

6. 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
7. 如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保其连接完好且使用得当。使用集尘装置可降低尘屑引起的危险。
8. 不要因为频繁使用工具而产生的熟悉感而掉以轻心，忽视工具的安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致严重的伤害。
9. 使用电动工具时请始终佩带护目镜以免伤害眼睛。护目镜须符合美国ANSI Z87.1、欧洲EN 166或者澳大利亚 / 新西兰的AS/NZS 1336的规定。在澳大利亚 / 新西兰，法律要求佩带面罩保护脸部。



雇主有责任监督工具操作者和其他近工作区域人员佩带合适的安全防护设备。

## 电动工具使用和注意事项

1. 不要勉强使用电动工具，根据用途使用合适的电动工具。选用合适的按照额定值设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
2. 如果开关不能接通或关断电源，则不能使用该电动工具。不能通过开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
3. 在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包（如可拆卸）。这种防护性的安全措施降低了电动工具意外起动的风险。
4. 将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不允许不熟悉电动工具和不了解这些说明的人操作电动工具。电动工具在未经培训的使用者手中是危险的。

- 维护电动工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，应在使用前修理好电动工具。许多事故是由维护不良的电动工具引发的。
- 保持切削刀具锋利和清洁。维护良好地有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- 按照使用说明书，并考虑作业条件和要进行的作业来选择电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险情况。
- 保持手柄和握持表面干燥、清洁，不得沾有油脂。在意外的情况下，湿滑的手柄不能保证握持的安全和对工具的控制。
- 使用本工具时，请勿佩戴可能会缠结的布质工作手套。布质工作手套卷入移动部件可能会造成人身伤害。

## 维修

- 由专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。这将保证所维修的电动工具的安全。
- 上润滑油及更换附件时请遵循本说明书指示。

## 曲线锯安全警告

- 在切削附件可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持工具。切削附件碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- 请使用螺丝钳或其他可行的方式将工件夹紧并固定在稳定的平台上。手持工件或将工件抵在身上，可能会导致工件摆放不稳，使工具失去控制。
- 请使用安全眼镜或护目镜。普通眼镜或太阳眼镜并非安全眼镜。
- 注意不要切割到铁钉。操作前请检查工件上是否有铁钉并将其清除。
- 请勿切割尺寸过大的工件。
- 切割作业前请检查确认已在工件周围留出合适的间隙，以免切割时锯片接触到地板或工作台等物体。
- 请牢握本工具。
- 打开开关前，请确认锯片未与工件接触。
- 手应远离移动的部件。
- 运行中的工具不可离手放置。只可在手握工具的情况下操作工具。
- 将锯片从工件上取下之前，请务必关闭工具电源并等待锯片完全停止。

- 操作之后，请勿立刻触摸锯片或工件，因为它们可能会非常烫而导致烫伤皮肤。
- 如无必要，请勿在空载状态下操作工具。
- 某些材料含有有毒化学物质。小心不要吸入粉尘，并避免皮肤接触。遵循材料供应商的安全提示。
- 根据您操作的材料及应用，请务必使用正确的防尘面罩 / 呼吸器。

## 请保留此说明书。

**▲警告：**请勿为图方便或因对产品足够熟悉（由于重复使用而获得的经验）而不严格遵循相关产品安全规则。使用不当或不遵循使用说明书中的安全规则会导致严重的人身伤害。

## 功能描述

### ▲小心：

- 在调节或检查工具功能之前，请务必关闭工具电源开关并拔下电源插头。

## 选择切割操作（用于型号 4328/4329）

### ► 图片1：1. 切割操作变换杆

本工具可用于轨道或直线（上下）切割操作。轨道切割操作在切削冲程中向前刺入锯片，极大地增加了切割速度。要更改切割操作，只需将切割操作变换杆转至所需切割操作的位置即可。请参阅下表，选择正确的切割操作。

位置	切割操作	应用场合
0	直线切割操作	用于切割软钢、不锈钢和塑料。
		用于干净切割木材和夹板。
I	小型轨道切割操作	用于切割软钢、铝和硬木。
		用于切割木材和夹板。
II	中型轨道切割操作	用于快速切割铝和软钢。
		用于快速切割木材和夹板。
III	大型轨道切割操作	用于快速切割木材和夹板。

## 开关操作

► 图片2: 1. 开关扳机 2. 锁定按钮

### ⚠小心:

- 插上工具电源插头之前,请务必确认开关扳机能够正常工作,松开时能回到“OFF”(关闭)位置。

启动工具时,只要扣动开关扳机即可。松开开关扳机工具即停止。

连续操作时,扣动开关扳机并按下锁定按钮。

要从锁定位置停止工具时,可将开关扳机扣到底,然后松开。

## 转速调节刻度盘 (适用 4327/4327M/4328/4329型号)

► 图片3: 1. 转速调节刻度盘

转动调节刻度盘可在500和3,100的冲程速度范围内无限调节工具速度。朝数字6方向旋转刻度盘时,转速递增;朝数字1方向旋转刻度盘时,转速递减。

请参阅下表,为要切割的工件选择合适的速度。但是根据工件的类型或厚度不同,所需的速度也可能有所不同。通常冲程速度越快,切割工件的速度就越快,但是这会缩短锯片的使用寿命。

要切割的工件	调节刻度盘上的数值
木材	5 - 6
软钢	3 - 6
不锈钢	3 - 4
铝	3 - 6
塑料	1 - 4

### ⚠小心:

- 如果工具长时间以低速持续操作,则电机可能会过载并异常发热。
- 转速调节刻度盘只能在1和6之间调节。请勿用强力将其拨至超过1或6的位置,否则调速功能可能会失灵。

## 装配

### ⚠小心:

- 对工具进行任何装配操作前请务必确认机器已关闭且已拔下电源插头。

## 安装或拆卸锯片

► 图片4: 1. 锯片支架 2. 螺栓 3. 六角扳手

### ⚠小心:

- 务必清除全部碎屑以及附着在锯片和/或锯片支架上的异物。否则可能会导致锯片紧固不足,从而导致严重的人身伤害。
- 操作之后,请勿立刻触摸锯片或工件,因为它们可能会非常烫,从而导致烫伤皮肤。
- 请务必牢牢固定锯片。锯片紧固不足可能会导致锯片破损或严重的人身伤害事故。
- 仅使用B型锯片。使用B型以外的锯片会导致锯片紧固不足,从而导致严重的人身伤害事故。(适用4326/4327/4328/4329型号)
- 仅使用Makita(牧田)型锯片。使用Makita(牧田)型以外的锯片会导致锯片紧固不足,从而导致严重的人身伤害事故。(适用4326M/4327M型号)

要安装锯片时,请使用六角扳手逆时针拧松锯片支架上的螺栓。

保持锯齿朝前,将锯片插入锯片支架,尽量将其推到底。确保锯片后缘进入辊轮。然后顺时针拧紧螺栓以固定锯片。

► 图片5: 1. 螺栓 2. 锯片 3. 辊轮

要拆下锯片时,请按照与安装步骤相反的顺序进行。

### 注:

- 偶尔润滑一下辊轮。

## 六角扳手的存放

► 图片6: 1. 挂钩 2. 六角扳手

不使用时,请如图所示贮存六角扳手以防丢失。

## 调节辊轮（适用 4326/4326M/4327/4327M型号）

### ► 图片7: 1. 锯片 2. 辊轮 3. 锁紧栓 4. 六角扳手 5. 螺栓 6. 基座

用六角扳手拧松基座背面的螺栓。移动锁紧栓，使辊轮轻触锯片。然后拧紧螺栓以固定基座和锁紧栓。

#### 注:

- 偶尔润滑一下辊轮。

## 防尘罩

### ► 图片8: 1. 防尘罩

#### ▲小心:

- 请务必佩戴护目镜，即使在调低防尘罩的情况下操作本工具。

调低防尘罩以防止碎屑飞溅。但是，进行斜切割时，请务必调高防尘罩。

## 操作

#### ▲小心:

- 务必让基座与工件保持平齐。否则可能会导致锯片破裂，造成严重人身伤害。
- 切割曲面或卷轴面时，请非常缓慢地推进工具。对工具过度施力可能会导致倾斜的切割面及锯片破损。

将工具电源打开，勿让锯片接触工件，等待其转速达到全速。然后，将工具基座水平地放在工件上，沿着事先画好的切割线向前移动工具。

### ► 图片9: 1. 切割线 2. 基座

## 斜切角切割

### ► 图片10

#### ▲小心:

- 倾斜基座前，请务必确认机器已关闭且已拔下电源插头。
- 进行斜切割前，请务必调高防尘罩。

基座倾斜后，您可以进行0°到45°角之间任意角度（左边或右边）的斜切角切割。  
用六角扳手拧松基座背面的螺栓。移动基座，直到螺栓位于基座上十字形槽的中心位置。

### ► 图片11: 1. 六角扳手 2. 螺栓 3. 基座

倾斜基座直至达到所需的斜切割角度。电机外罩边缘上标有刻度，可测出斜切割角度。然后将基座用螺栓拧紧。

### ► 图片12: 1. 边缘 2. 刻度

## 前平齐切割

### ► 图片13: 1. 六角扳手 2. 螺栓 3. 基座

用六角扳手将基座背面的螺栓拧松，向后将基座推到底。然后将基座用螺栓拧紧。

## 挖切

通过下面的A或B方法都可以完成挖切操作。

### A) 钻一个起始孔

#### ► 图片14: 1. 起始孔

对于内部挖切，如果在边缘没有切割导入点，可以先钻一个直径12 mm以上的起始孔。将锯片插入孔中，然后开始切割作业。

### B) 切入式切割

#### ► 图片15

如果按照下列方法认真执行，您不需要钻起始孔或准备切割导入点。

- (1) 将基座后端抬起，同时将基座前端的锯片尖端置于工件表面上方。
- (2) 紧握工具以确保基座前端在您启动工具并慢慢降低工具后端时不会移动。
- (3) 慢慢地降下工具基座，在锯片穿过工件后，将基座落在工件的表面。
- (4) 然后以标准方式完成整个切割过程。

## 边缘修整

### ► 图片16

要修整切边或工件进行尺寸调整时，沿切边轻轻移动锯片。

## 金属切割

切割金属时，请务必使用合适的冷却液（切割油）。否则会导致锯片严重磨损。工件的背面可以使用润滑脂代替冷却液。

## 除尘

### ► 图片17: 1. 防尘罩 2. 软管

可将该工具连接至Makita（牧田）集尘器来执行清洁切割操作。将集尘器软管插入工具后部的孔中。操作前，请务必调低防尘罩。

#### 注:

- 斜切割时不能执行除尘操作。

## 切锯导板（选购附件）

### ！小心：

- 在安装或拆下附件之前，请务必关闭工具电源开关并拔下电源插头。

### 1. 直线切割


#### 钢制基座类型



1. 切锯导板（导尺）

当重复进行切割宽度为160 mm或以下的作业时，使用切锯导板可以快速、干净、笔直地进行切割。


#### 铝制基座类型

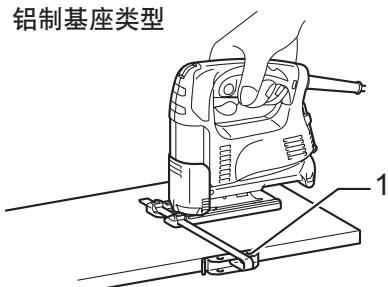

1. 切锯导板（导尺）


将切锯导板安装、插入基座侧的矩形孔时，使切锯导板导向板正面朝下。将切锯导板滑至所需切割宽度位置，然后用螺栓拧紧。

#### 钢制基座类型

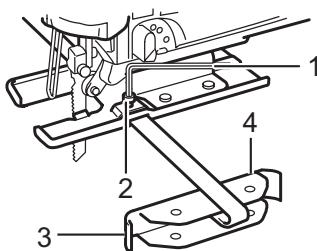

1. 六角扳手 2. 螺栓 3. 切锯导板（导尺）  
4. 导板正面


#### 铝制基座类型

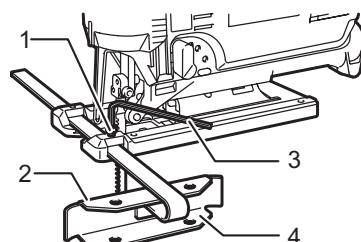

1. 螺栓 2. 切锯导板导向板 3. 六角扳手 4. 切锯导板（导尺）


### 2. 圆形切割

#### 钢制基座类型

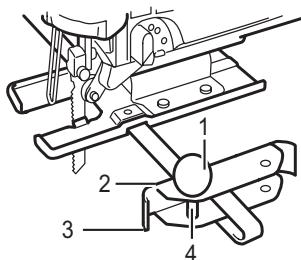


1. 螺纹旋钮 2. 导板正面 3. 切锯导板（导尺） 4. 销钉

### 铝制基座类型

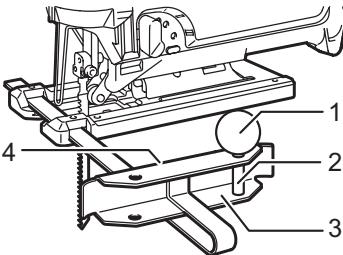

1. 螺纹旋钮 2. 销钉 3. 切锯导板（导尺）  
4. 切锯导板导向板

### 钢制基座类型

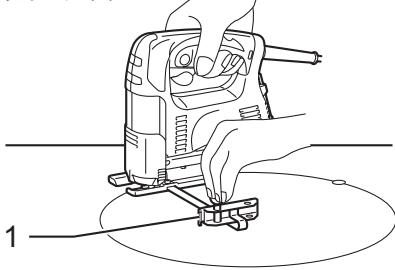

1. 切锯导板（导尺）

### 钢制基座类型



1. 切锯导板（导尺）

切割半径为 170 mm 或以下的圆或者圆弧时，按以下说明安装切锯导板。

将切锯导板插入基座侧的矩形孔时，使切锯导板导向板正面朝上。将圆形导销插入切锯导板导向板上的孔（两孔中任意一孔）中。将螺纹旋钮旋入销钉以将其固定。

再将切锯导板滑至所需切割半径，然后拧紧螺栓将其紧固到位。然后将基座向前推到底。

### 注：

- 切割圆或者圆弧时，务必使用编号为 B-17、B-18、B-26 或 B-27 的锯片。  
(适用 4326/4327/4328/4329 型号)
- 切割圆或者圆弧时，务必使用编号为 6 号、7 号、16 号、17 号的 Makita (牧田) 型锯片。  
(适用 4326M/4327M 型号)

### 用于钢制基座的防裂片设备（选购附件）

#### ► 图片 18：1. 防裂片设备 2. 凸起部分

如果不希望切割时产生裂片，可使用防裂片设备。安装防裂片设备时，将基座向前推到底，然后将防裂片设备装在基座两个凸起部分之间。

### 注：

- 防裂片设备不能用于斜切角切割。

### 用于铝制基座的防裂片设备（选购附件）

#### ► 图片 19：1. 防裂片设备 2. 铝制基座

如果不希望切割时产生裂片，可使用防裂片设备。安装防裂片设备时，将工具基座向前推到底，然后将防裂片设备装在工具基座的背面。如果同时使用盖板的话，就将防裂片设备安装于盖板上。

### ⚠ 小心：

- 防裂片设备不能用于斜切角切割。

### 用于铝制基座的盖板（选购附件）

#### ► 图片 20：1. 盖板 2. 铝制基座

在切割装饰板、塑料等材料时使用盖板，可以保护易损或易碎材料表面在切割过程中免遭破坏。将它装在工具基座的背面。

# 保养

## ⚠小心：

- 检查或保养工具之前，请务必关闭工具电源开关并拔下插头。
- 切勿使用汽油、苯、稀释剂、酒精或类似物品清洁工具。否则可能会导致工具变色、变形或出现裂缝。

为了保证产品的安全性与可靠性，任何维修、碳刷检查、更换部件或其它维修保养工作需由**Makita**（牧田）授权服务中心完成。务必使用**Makita**（牧田）的替换部件。

# 选购附件

## ⚠小心：

- 这些附件或装置专用于本说明书所列的**Makita**（牧田）电动工具。其他附件或装置的使用可能会有人身伤害风险。仅可将附件或装置用于规定目的。

如您需要了解更多关于这些选购附件的信息，请咨询当地的**Makita**（牧田）维修服务中心。

- 曲线锯锯片
- 3号六角扳手
- 切锯导板（导尺）装置
- 防裂片设备
- 软管（集尘器用）
- 盖板（用于铝制基座型）

## 注：

- 本列表中的一些部件可能作为标准配件包含于工具包装内。它们可能因销往国家之不同而异。

## SPESIFIKASI

Model	4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
Panjang langkah	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Jenis mata pisau	Jenis B				Jenis Makita	
Kapasitas pemotongan maks.	Kayu	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm	40 mm
	Baja lunak	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Langkah per menit ( $\text{min}^{-1}$ )	3.100	500 - 3.100	500 - 3.100	500 - 3.100	3.100	500 - 3.100
Panjang keseluruhan	217 mm (Jenis dudukan baja)	217 mm (Jenis dudukan baja)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm
	223 mm (Jenis dudukan Aluminium)	223 mm (Jenis dudukan Aluminium)				
Berat bersih	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Kelas keamanan	II	II	II	II	II	II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2014

## Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda memahami arti masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



Baca petunjuk penggunaan.



ISOLASI GANDA



Hanya untuk negara-negara Uni Eropa  
Jangan membuang peralatan listrik  
atau baterai bersama-sama dengan  
bahan limbah rumah tangga! Dengan  
memerhatikan Petunjuk Eropa, tentang  
Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik  
serta pelaksanaannya sesuai dengan  
ketentuan hukum nasional, peralatan  
listrik yang telah habis umur pakainya  
harus dikumpulkan secara terpisah dan  
diembalikan ke fasilitas daur ulang yang  
kompatibel secara lingkungan.

## Penggunaan yang dimaksudkan

Mesin ini digunakan untuk menggergaji kayu, plastik dan bahan logam. Sebagai hasil dari aksesoris tambahan dan program mata gergaji, mesin dapat digunakan untuk banyak tujuan dan sangat sesuai untuk potongan lengkung atau bundar.

## Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bertolongsih sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda sehingga dapat juga dihubungkan dengan soket tanpa kabel arde.

## Peringatan keselamatan umum mesin listrik

**PERINGATAN:** Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini.

Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

## Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyalा.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalakan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

## Keamanan Kelistrikan

1. Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas. Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
3. Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan. Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
4. Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
5. Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
6. Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD). Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
7. Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.
8. Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna. Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
9. Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.
10. Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.


## Keselamatan Diri

1. Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik. Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lelah saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
2. Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.

## Cegah penyalakan yang tidak disengaja.

Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.

3. Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik. Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
4. Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
5. Kenakan pakaian yang memadai. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
6. Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik. Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
7. Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa. Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
8. Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik. Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

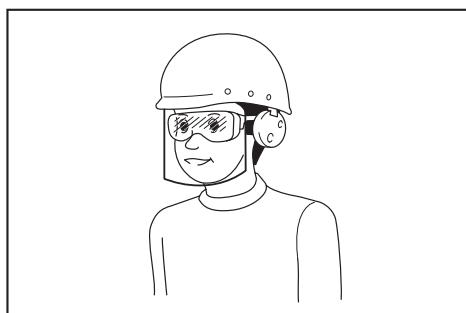

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

## Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

1. **Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
2. **Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalaan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
3. **Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
4. **Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
5. **Rawatlah mesin listrik dan aksesoris.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
6. **Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
7. **Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
8. **Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
9. **Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.

## Servis

1. **Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
2. **Patuhil petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**

## Peringatan keselamatan gergaji jig

1. **Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila mesin pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
2. **Gunakan klem atau cara praktis lainnya untuk mengikat dan menahan benda kerja pada posisi yang stabil.** Menahan benda kerja dengan tangan atau berada pada posisi berlawanan dengan badan Anda membuat benda kerja tidak stabil dan dapat menyebabkan kehilangan kendali.
3. **Selalu gunakan kaca mata pengaman atau kaca mata pelindung.** Kaca mata biasa atau kaca mata hitam BUKANLAH kaca mata pengaman.
4. **Hindari memotong paku.** Periksa apakah terdapat paku di benda kerja dan buang semua paku sebelum pengoperasian.
5. **Jangan memotong benda kerja terlalu besar.**
6. **Periksa apakah jarak di luar benda kerja sudah tepat sebelum memotong sehingga mata pisau tidak akan menabrak lantai, meja kerja, dll.**
7. **Pegang mesin kuat-kuat.**
8. **Pastikan bahwa mata pisau tidak menyentuh benda kerja sebelum sakelar dinyalakan.**
9. **Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
10. **Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup.** Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
11. **Selalu matikan dan tunggu sampai mata pisau benar-benar berhenti sebelum melepas mata pisau dari benda kerja.**
12. **Jangan menyentuh mata pisau atau benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.**
13. **Jangan mengoperasikan mesin tanpa beban dengan tanpa keperluan.**
14. **Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.**
15. **Selalu gunakan masker debu/alat pernafasan yang tepat sesuai bahan dan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan.**

## SIMPAN PETUNJUK INI.

**PERINGATAN:** JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kehatuan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaiannya mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

# DESKRIPSI FUNGSI

## PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

## Memilih gerak pemotongan (Untuk Model 4328/4329)

### ► Gbr.1: 1. Tuas pengubah gerak pemotongan

Mesin ini dapat dioperasikan dengan gerak pemotongan sejajar atau edar (naik dan turun). Gerakan pemotongan orbital mendorong mata pisau ke depan pada tarikan pemotongan dan sangat meningkatkan kecepatan pemotongan. Untuk mengubah gerak pemotongan, putar tuas pengubah gerak pemotongan ke posisi gerak pemotongan yang diinginkan. Silakan mengacu pada tabel untuk memilih gerak pemotongan yang tepat.

Posisi	Gerak pemotongan	Aplikasi
0	Gerak pemotongan sejajar	Untuk pemotongan baja lunak, baja tahan karat, dan plastik.
		Untuk potongan bersih di kayu dan tripleks.
I	Gerak pemotongan edar kecil	Untuk pemotongan baja lunak, aluminium, dan kayu keras.
II	Gerak pemotongan edar medium	Untuk pemotongan kayu dan tripleks.
		Untuk pemotongan cepat pada aluminium dan baja lunak.
III	Gerak pemotongan edar besar	Untuk pemotongan cepat pada kayu dan tripleks.

## Kerja sakelar

### ► Gbr.2: 1. Pelatuk sakelar 2. Tombol kunci

## PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu pastikan pelatuk sakelar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "MATI" saat dilepas.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik pelatuk sakelar. Lepaskan pelatuk sakelar untuk berhenti.

Untuk penggunaan terus-menerus, tarik pelatuk sakelar dan kemudian tekan tombol kunci.

Untuk membuka penguncian mesin, tarik pelatuk sakelar sampai penuh, lalu lepaskan.

## Tombol penyetel kecepatan (Untuk model 4327/4327M/4328/4329)

### ► Gbr.3: 1. Tombol penyetel kecepatan

Kecepatan mesin bisa disetel tidak terbatas antara 500 dan 3.100 tarikan per menit dengan memutar sakelar penyetel. Kecepatan yang lebih tinggi diperoleh jika sakelar diputar ke arah angka 6; kecepatan yang lebih rendah diperoleh jika diputar ke arah angka 1.

Lihat tabel untuk memilih kecepatan yang tepat untuk benda kerja yang akan dipotong. Namun, kecepatan yang sesuai mungkin berbeda pada jenis atau ketebalan benda kerja. Pada umumnya, kecepatan yang lebih tinggi akan memungkinkan Anda memotong benda kerja lebih cepat namun masa pakai mata gergaji akan berkurang.

Benda kerja yang akan dipotong	Angka pada sakelar penyetel
Kayu	5 - 6
Baja lunak	3 - 6
Baja tahan karat	3 - 4
Aluminium	3 - 6
Plastik	1 - 4

## PERHATIAN:

- Jika mesin dijalankan secara terus-menerus dengan kecepatan rendah dalam waktu yang lama, motor akan mengalami kelebihan beban dan menjadi panas.
- Tombol penyetel kecepatan dapat diputar sampai maksimum angka 6 dan kembali ke 1. Jangan dipaksa melewati angka 6 atau 1, karena fungsi penyetelan kecepatan bisa tidak berfungsi lagi.

# PERAKITAN

## ▲ PERHATIAN:

- Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

## Memasang dan melepas mata gergaji

► Gbr.4: 1. Penahan mata pisau 2. Baut 3. Kunci L

## ▲ PERHATIAN:

- Selalu bersihkan serpihan atau benda asing yang melekat pada mata pisau dan/atau penahan mata pisau. Kelalaian dalam melakukannya dapat mengakibatkan mata pisau tidak terpasang dengan kencang, yang dapat mengakibatkan cedera diri serius.
- Jangan menyentuh mata gergaji atau benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Selalu kencangkan mata pisau. Pemasangan yang kurang kencang dapat menyebabkan kerusakan mata pisau atau cedera diri serius.
- Hanya gunakan mata pisau jenis B. Menggunakan mata pisau selain mata pisau jenis B dapat mengakibatkan mata pisau tidak terpasang dengan kencang, yang dapat mengakibatkan cedera diri serius. (Untuk model 4326/4327/4328/4329)
- Hanya gunakan mata pisau jenis Makita. Menggunakan mata pisau selain mata pisau jenis Makita dapat mengakibatkan mata pisau tidak terpasang dengan kencang, yang dapat mengakibatkan cedera diri serius. (Untuk model 4326M/4327M)

Untuk memasang mata pisau, kendurkan baut berlawanan arah jarum jam pada penahan mata pisau dengan kunci L.

Dengen gigi mata pisau yang menghadap ke depan, masukkan mata ke dalam penahan mata pisau sedalam mungkin. Pastikan tepi belakang dari mata pisau sesuai dengan rol. Kemudian kencangkan baut searah jarum jam untuk mengencangkan pisau.

► Gbr.5: 1. Baut 2. Mata pisau 3. Rol

Untuk melepas mata pisau, ikuti urutan terbalik dari prosedur pemasangan.

## CATATAN:

- Lumasi rol secara berkala.

## Penyimpanan kunci L

► Gbr.6: 1. Kait 2. Kunci L

Saat tidak digunakan, simpan kunci L seperti terlihat pada gambar agar tidak hilang.

## Rol penyetel (Untuk model 4326/4326M/4327/4327M)

► Gbr.7: 1. Mata pisau 2. Rol 3. Penahan 4. Kunci L 5. Baut 6. Dudukan

Kendurkan baut di bagian belakang dudukan dengan kunci L. Pindahkan penahan sehingga rol sedikit bersentuhan dengan mata pisau. Kemudian kencangkan baut untuk mengencangkan dudukan dan penahan.

## CATATAN:

- Lumasi rol secara berkala.

## Penutup debu

► Gbr.8: 1. Penutup debu

## ▲ PERHATIAN:

- Selalu gunakan kacamata pelindung saat menggunakan peralatan bahkan dengan penutup debu yang direndahkan.

Rendahkan penutup debu untuk mencegah serpihan agar tidak terbang. Namun, saat memotong bagian sudut, tetap angkat peralatan.

# PENGOPERASIAN

## ▲ PERHATIAN:

- Selalu pegang dudukan benam dengan benda kerja. Kelalaian dalam mengoperasikannya dapat menyebabkan pecahnya mata pisau, yang akan mengakibatkan cedera serius.
- Gerakkan mesin sangat perlahan ketika memotong lengkungan atau bergulir. Memaksakan mesin dapat menyebabkan permukaan pemotongan miring dan kerusakan mata pisau.

Nyalakan mesin dengan kondisi mata pisau tidak menyentuh apa pun dan tunggu sampai mata pisau mencapai kecepatan penuh. Kemudian letakkan dudukan mendatar di benda kerja dan perlahan gerakkan mesin ke depan mengikuti garis pemotongan yang telah ditandai sebelumnya.

► Gbr.9: 1. Garis pemotongan 2. Dudukan

## Pemotongan siku-siku

► Gbr.10

### PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin sudah dimatikan dan dicabut stekernya memiringkan dudukan.
- Naikkan penutup debu sebelum melakukan pemotongan sudut siku-siku.

Dengan dudukan yang dimiringkan, Anda dapat melakukan pemotongan sudut siku-siku di sudut mana pun antara 0° dan 45° (kiri atau kanan). Kendurkan baut di bagian belakang dudukan dengan kunci L. Pindahkan dudukan sehingga baut terletak di tengah lubang melintang di dudukan.

► Gbr.11: 1. Kunci L 2. Baut 3. Dudukan

Miringkan dudukan hingga sudut siku-siku yang diinginkan tercapai. Tepi rumahan motor mengindikasikan sudut siku-siku dengan skala. Kemudian kencangkan baut untuk mengencangkan dudukan.

► Gbr.12: 1. Tepi 2. Skala

## Potongan benam depan

► Gbr.13: 1. Kunci L 2. Baut 3. Dudukan

Kendurkan baut di belakang dudukan dengan kunci L dan geserkan dudukan jauh ke belakang. Kemudian kencangkan baut untuk mengencangkan dudukan.

## Potongan

Potongan dapat dibuat dengan dua metode A maupun B.

### A) Mengebor lubang awal

► Gbr.14: 1. Lubang awal

Untuk potongan internal tanpa potongan pemandu dari tepi, bor terlebih dahulu lubang awal berdiameter 12 mm atau lebih. Masukkan mata pisau ke lubang ini untuk memulai potongan Anda.

### B) Pemotongan plunge

► Gbr.15

Anda tidak perlu mengebor lubang awal atau membuat potongan pemandu jika Anda melakukan hal berikut secara berhati-hati.

- (1) Miringkan mesin ke tepian depan dudukan dengan titik mata pisau terletak di atas permukaan benda kerja.
- (2) Beri tekanan pada mesin sehingga tepi depan dudukan tidak akan bergerak ketika Anda menyalakan mesin dan perlahan turunkan bagian belakang mesin.
- (3) Sementara mata pisau menembus benda kerja, perlahan turunkan dudukan mesin ke permukaan benda kerja.
- (4) Selesaikan pemotongan dengan normal.

## Pengerjaan akhir tepi

► Gbr.16

Untuk memangkas tepian atau membuat penyetelan dimensi, jalankan mata pisau dengan ringan di tepi pemotongan.

## Pemotongan logam

Selalu gunakan pendingin (minyak pemotong) yang sesuai saat memotong logam. Kelalaian dalam melukukannya akan menyebabkan kerusakan signifikan pada mata pisau. Sisi bawah benda kerja lebih baik dilumasi gemuk daripada menggunakan pendingin.

## Pengumpulan debu

► Gbr.17: 1. Penutup debu 2. Selang

Operasi pemotongan yang bersih bisa dilakukan dengan menghubungkan mesin ini ke pengisap debu Makita. Masukkan selang pengisap debu ke lubang di belakang mesin. Turunkan penutup debu sebelum penggunaan.

### CATATAN:

- Pengumpulan debu tidak dapat dilakukan ketika membuat potongan sudut siku-siku.

## Pembatas rip (aksesori pilihan)

### PERHATIAN:

- Pastikan mesin dalam keadaan mati dan steker telah dicabut, sebelum memasang atau melepas aksesori.


## 1. Potongan lurus



1. Pembatas belahan (Mistar pemandu)

Ketika berulang kali memotong dengan lebar 160 mm atau kurang, penggunaan pembatas potongan akan memastikan pemotongan yang cepat, bersih, dan lurus.


#### Jenis dudukan aluminium

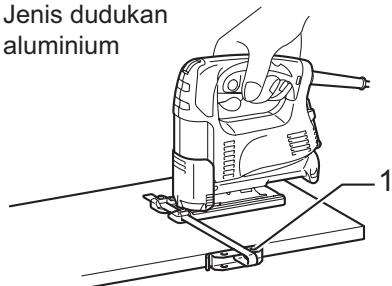

1. Pembatas belahan (Mistar pemandu)


Untuk memasangnya, masukkan pembatas potongan ke lubang persegi di bagian samping dudukan dengan pemandu pembatas menghadap ke arah bawah. Geser pembatas potongan ke posisi lebar pemotongan yang diinginkan, kemudian kencangkan baut untuk mengamankannya.

#### Jenis dudukan baja

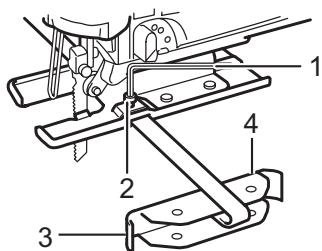

1. Kunci L 2. Baut 3. Pembatas belahan (Mistar pemandu) 4. Pembatas pemandu


#### Jenis dudukan aluminium

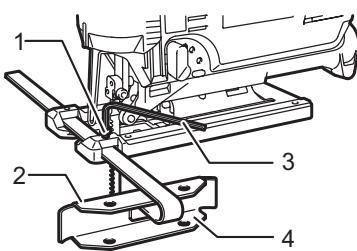

1. Baut 2. Pemandu pembatas 3. Kunci L 4. Pembatas belahan (Mistar pemandu)


## 2. Potongan bundar

#### Jenis dudukan baja

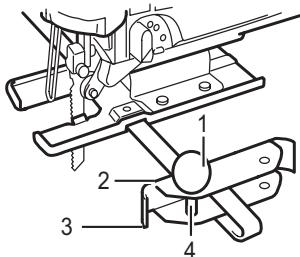


1. Kenop berulir 2. Pembatas pemandu 3. Pembatas belahan (Mistar pemandu) 4. Pin

#### Jenis dudukan aluminium

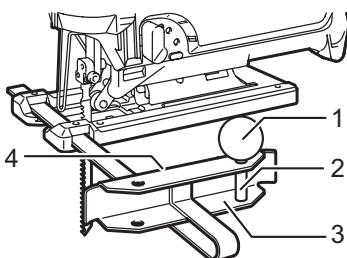


1. Kenop berulir 2. Pin 3. Pembatas belahan (Mistar pemandu) 4. Pemandu pembatas

#### Jenis dudukan baja

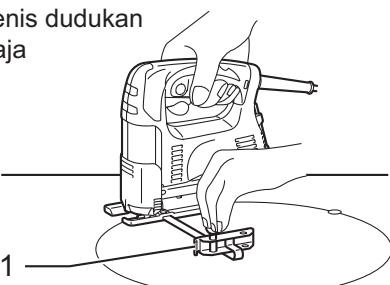

1. Pembatas belahan (Mistar pemandu)

## Jenis dudukan aluminium

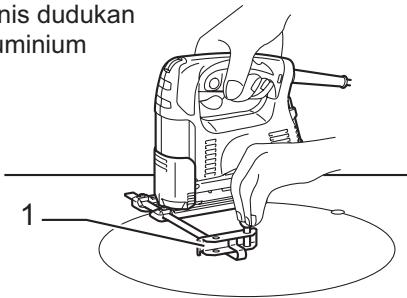

1. Pembatas belahan (Mistar pemandu)

Ketika memotong lingkaran atau lengkung dengan radius 170 mm atau kurang, pasang pembatas potongan seperti berikut.

Masukkan pembatas potongan ke lubang persegi di bagian samping dudukan dengan pemandu pembatas menghadap ke arah atas. Masukkan pin pemandu bundar melalui salah satu dari kedua lubang di pemandu pembatas. Lakukan penyelekranan kenop berulir ke pin untuk mengamankan pin.

Sekarang, geser pembatas potongan ke radius pemotongan yang diinginkan, dan kencangkan baut untuk mengamankannya. Kemudian pindahkan dudukan jauh ke depan.

### CATATAN:

- Selalu gunakan mata pisau No. B-17, B-18, B-26, atau B-27 ketika melakukan pemotongan bundar atau lengkung. (Untuk model 4326/4327/4328/4329)
- Selalu gunakan mata pisau jenis Makita No.6, No.7, No.16, No.17, ketika memotong lingkaran atau lengkungan. (Untuk model 4326M/4327M)

## Perangkat antiserpih untuk dudukan baja (aksesori pilihan)

► Gbr.18: 1. Perangkat antiserpih 2. Tonjolan

Untuk pemotongan bebas serpihan, perangkat antiserpih bisa digunakan. Untuk memasang perangkat antiserpih, pindahkan dudukan jauh ke depan dan masukkan di antara dua tonjolan dudukan.

### CATATAN:

- Perangkat antiserpih tidak dapat digunakan ketika melakukan pemotongan sudut siku-siku.

## Perangkat antiserpih untuk dudukan aluminium (Aksesori pilihan)

► Gbr.19: 1. Perangkat antiserpih 2. Dudukan aluminium

Untuk pemotongan bebas serpihan, perangkat antiserpih bisa digunakan. Untuk memasang perangkat antiserpih, pindahkan dudukan peralatan jauh ke depan dan pasang di bagian belakang dudukan peralatan. Saat Anda menggunakan pelat penutup, pasang perangkat antiserpih ke pelat penutup.

### PERHATIAN:

- Perangkat antiserpih tidak dapat digunakan ketika melakukan pemotongan sudut siku-siku.

## Pelat penutup untuk dudukan aluminium (Aksesori pilihan)

► Gbr.20: 1. Pelat penutup 2. Dudukan aluminium

Gunakan pelat penutup saat memotong bagian melengkung, plastik, dan lain-lain. Pelat penutup tersebut melindungi bagian sensitif atau permukaan yang halus dari kerusakan. Pasangkan pada bagian belakang dudukan peralatan.

## PERAWATAN

### PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan benzena, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan tersebut dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk, atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, pemeriksaan dan penggantian sikat karbon, serta perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita, selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

## AKSESORI PILIHAN

### PERHATIAN:

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih terperinci berkaitan dengan aksesoris ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata gergaji jig
- Kunci L 3
- Set Pembatas belahan (mistar pemandu)
- Perangkat antiserpih
- Selang (Untuk pengisip debu)
- Pelat penutup (Untuk jenis dudukan aluminium)

### CATATAN:

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesoris standar. Kelengkapan mesin dapat berbeda di setiap negara.

## SPESIFIKASI

Model	4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
Panjang ayunan	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Jenis bilah	Jenis B				Jenis Makita	
Kapasiti maksimum pemotongan	Kayu	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm
Panjang keseluruhan	Keluli lembut	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
	217 mm (Jenis asas keluli)	217 mm (Jenis asas keluli)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm
Ayunan per minit ( $\text{min}^{-1}$ )	223 mm (Jenis asas aluminium)	223 mm (Jenis asas aluminium)				
	3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	3,100	500 - 3,100
Berat bersih	1.9 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg
Kelas keselamatan	II	II	II	II	II	II

- Disebabkan program penyelidikan dan pembangunan kami yang berterusan, spesifikasi yang terkandung di dalam ini adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Spesifikasi mungkin berbeza mengikut negara.
- Berat mengikut Prosedur EPTA 01/2014

## Simbol

Berikut menunjukkan simbol-simbol yang digunakan untuk alat ini. Pastikan anda memahami maksudnya sebelum menggunakan.



Baca manual arahan.



PENEBATAN BERGANDA



Hanya untuk negara-negara Kesatuan Eropah  
Jangan buang peralatan elektrik bersama bahan sisa rumah! Dalam mematuhi Arahan Eropah mengenai Sisa Peralatan Elektrik dan Elektronik serta pelaksanaannya mengikut undang-undang negara, peralatan elektrik yang telah mencapai akhir hayatnya mestilah dikumpulkan secara berasingan dan dikembalikan ke kemudahan kitar semula yang bersesuaian dengan alam sekitar.

## Tujuan penggunaan

Alat ini bertujuan untuk menggergaji kayu, plastik dan bahan logam. Disebabkan aksesori yang banyak dan program bilah gergaji, alat boleh digunakan untuk kebanyakan tujuan dan sangat sesuai untuk pemotongan melengkung atau membulat.

## Bekalan kuasa

Alat ini perlu disambungkan hanya kepada bekalan kuasa dengan voltan yang sama seperti yang ditunjukkan pada papan nama, dan hanya boleh dikendalikan pada bekalan AC fasa tunggal. Ia mempunyai penebatan berganda dan oleh itu, ia juga boleh digunakan dari soket tanpa wayar bumi.

## Amaran keselamatan umum alat kuasa

**AMARAN:** Baca semua amaran keselamatan, arahan, ilustrasi dan spesifikasi yang disediakan dengan alat kuasa ini. Kegagalan mengikuti semua arahan yang disenaraikan di bawah boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

## Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa depan.

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa yang menggunakan tenaga elektrik (dengan kord) atau alat kuasa yang menggunakan bateri (tanpa kord).

### Keselamatan kawasan kerja

- Pastikan kawasan kerja bersih dan diterangi dengan baik. Kawasan berselerak atau gelap mengundang kemalangan.
- Jangan kendalikan alat kuasa dalam keadaan yang mudah meletup, seperti dalam kehadiran cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar. Alat kuasa menghasilkan percikan api yang boleh menyalaikan debu atau wasap.
- Jauhkan kanak-kanak dan orang ramai semasa mengendalikan alat kuasa. Gangguan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.


### Keselamatan elektrik

1. Palam alat kuasa mesti sepadan dengan soket. Jangan ubah suai palam dalam apa cara sekalipun. Jangan gunakan sebarang palam penyesuaian dengan alat kuasa terbumi. Palam yang tidak diubah suai dan soket yang sepadan akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
2. Elakkan sentuhan badan dengan permukaan terbumi, seperti paip, radiator, dapur dan peti sejuk. Terdapat peningkatan risiko kejutan elektrik jika elektrik terbumi terkena badan anda.
3. **Jangan biarkan alat kuasa terkena hujan atau basah.** Air yang memasuki alat kuasa akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
4. **Jangan salah gunakan kord.** Jangan gunakan kord untuk membawa, menarik atau mencabut palam alat kuasa. Jauhkan kord dari haba, minyak, bucu tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau tersimpul meningkatkan risiko kejutan elektrik.
5. **Semasa mengendalikan alat kuasa di luar, gunakan kord sambungan yang bersesuaian untuk kegunaan luar.** Penggunaan kord yang sesuai untuk kegunaan luar mengurangkan risiko kejutan elektrik.
6. **Sekiranya pengendalian alat kuasa di lokasi lembap tidak dapat dielakkan, gunakan bekalan peranti arus sisa (RCD) yang dilindungi.** Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.
7. **Penggunaan bekalan kuasa melalui RCD dengan arus sisa yang bernilai 30 mA atau kurang sentiasa disyorkan.**
8. Alat kuasa boleh menghasilkan medan elektromagnetik (EMF) yang tidak berbahaya kepada pengguna. Walau bagaimanapun, pengguna perantak jantung atau peranti perubatan yang serupa harus menghubungi pembuat peranti mereka dan/atau doktor untuk nasihat sebelum mengendalikan alat kuasa ini.
9. **Jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah.**
10. Jika kord rosak, minta ia diganti oleh pengilang atau ejennya bagi menggelakkkan bahaya keselamatan.

### Keselamatan diri

1. **Sentiasa berwaspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan guna akal budi semasa mengendalikan alat kuasa.** Jangan gunakan alat kuasa semasa anda letih atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelekaan seketika semasa mengendalikan alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.
2. **Gunakan peralatan pelindung diri. Sentiasa pakai pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti topeng debu, kasut keselamatan tak mudah tergelincir, topi keselamatan atau pelindung pendengaran yang digunakan untuk keadaan yang sesuai akan mengurangkan kecederaan diri.

3. **Elakkan permulaan yang tidak disengajakan.** Pastikan suis ditutup sebelum menyambung kepada sumber kuasa dan/atau pek bateri, semasa mengangkat atau membawa alat. Membawa alat kuasa dengan jari anda pada suis atau menenagakan alat kuasa dengan suis pada kedudukan hidup mengundang kemalangan.
4. **Alihkan sebarang kunci atau sepana pelaras sebelum menghidupkan alat kuasa.** Sepana atau kunci yang ditinggalkan pada bahagian berputar alat kuasa boleh menyebabkan kecederaan diri.
5. **Jangan lampau jangkau. Jaga pijakan dan keseimbangan yang betul pada setiap masa.** Ini membolehkan kawalan alat kuasa yang lebih baik dalam situasi yang tidak dijangka.
6. **Berpakaian dengan betul. Jangan pakai pakaian yang longgar atau barang kemas.** Jauhkan rambut dan pakaian anda dari bahagian yang bergerak. Pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang boleh terperangkap dalam bahagian yang bergerak.
7. **Jika peranti disediakan untuk sambungan kemudahan pengekstrakan dan pengumpulan habuk, pastikan ia disambung dan digunakan dengan betul.** Penggunaan pengumpulan habuk boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.
8. **Jangan biarkan kebiasaan daripada kekerapan penggunaan alat membuatkan anda berpuas hati dan mengabaikan prinsip keselamatan alat.** Kecualian boleh menyebabkan kecederaan serius dalam sekelip mata.
9. **Sentiasa pakai kaca mata pelindung untuk melindungi mata anda daripada kecederaan apabila menggunakan alat kuasa.** Kaca mata mestilah mematuhi ANSI Z87.1 di AS, EN 166 di Eropah, atau AS/NZS 1336 di Australia/New Zealand. Di Australia/New Zealand, undang-undang mengarahkan untuk memakai pelindung muka bagi melindungi muka anda juga.

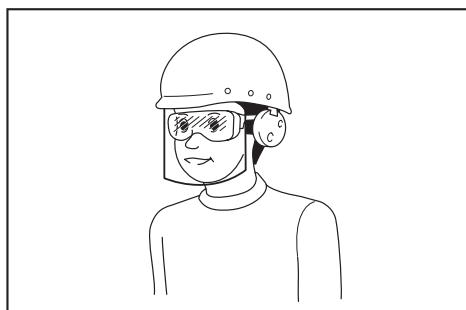

Menjadi tanggungjawab majikan untuk menguatkuasa penggunaan peralatan perlindungan keselamatan yang bersesuaian oleh pengendali alat dan oleh orang lain dalam kawasan bekerja semasa.

## Penggunaan dan penjagaan alat kuasa

1. **Jangan gunakan alat kuasa dengan kasar.** Gunakan alat kuasa yang betul untuk penggunaan anda. Alat kuasa yang betul akan melakukan tugas dengan lebih baik dan lebih selamat pada kadar mana ia direka cipta.
2. **Jangan gunakan alat kuasa jika suis tidak berfungsi untuk menghidupkan dan mematikannya.** Alat kuasa yang tidak dapat dikawal dengan suis adalah berbahaya dan mesti dibaiki.
3. **Cabut palam dari sumber kuasa dan/atau keluaran pek bateri, jika boleh ditanggalkan, dari alat kuasa sebelum membuat sebarang pelarasian, menukar aksesori, atau menyimpan alat kuasa.** Langkah-langkah keselamatan pencegahan sedemikian mengurangkan risiko memulakan alat kuasa secara tidak sengaja.
4. **Simpan alat kuasa yang tidak digunakan jauh dari jangkauan kanak-kanak dan jangan biarkan orang yang tidak biasa dengan alat kuasa atau arahan ini untuk mengendalikan alat kuasa.** Alat kuasa adalah berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.
5. **Menyelenggara alat kuasa dan aksesori.** Periksa salah jajaran atau ikatan pada bahagian yang bergerak, bahagian yang pecah dan apa-apa keadaan lain yang boleh menjelaskan operasi alat kuasa. Jika rosak, baiki alat kuasa sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan oleh alat kuasa yang tidak dijaga dengan baik.
6. **Pastikan alat pemotong tajam dan bersih.** Alat pemotong yang dijaga dengan betul dengan hujung pemotong yang tajam mempunyai kemungkinan yang rendah untuk terikat dan lebih mudah dikendalikan.
7. **Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dan sebagainya mengikut arahan ini dengan mengambil kira keadaan kerja dan kerja yang perlu dilakukan.** Penggunaan alat kuasa untuk operasi yang berbeza dari yang dimaksudkan boleh menyebabkan keadaan berbahaya.
8. **Pastikan pemegang dan permukaan pegangan kering, bersih dan bebas dari minyak dan gris.** Pemegang dan permukaan pegangan yang licin tidak membolehkan pengendalian dan kawalan selamat bagi alat dalam situasi yang tidak dijangka.
9. **Apabila menggunakan alat, jangan pakai sarung tangan kerja kain yang mungkin boleh kusut.** Kekusutan sarung tangan kerja kain pada bahagian yang bergerak boleh menyebabkan kecederaan diri.

## Servis

1. **Pastikan alat kuasa anda diservis oleh orang yang berkelayakan dengan hanya menggunakan alat ganti yang sama.** Ini akan memastikan keselamatan alat kuasa dapat dikekalkan.
2. **Ikat arahan untuk melincir dan menukar aksesori.**

## Amaran keselamatan gergaji jig

1. **Pegang alat kuasa pada permukaan mencengkam tertebat apabila melakukan operasi yang aksesori pemotong mungkin tersentuh wayar tersembunyi atau kordnya sendiri.** Aksesori pemotong yang bersentuh dengan wayar "hidup" boleh menyebabkan bahagian logam terdedah alat kuasa "hidup" dan boleh memberi kejutan elektrik kepada pengendali.
2. **Gunakan pengapit atau cara praktikal lain untuk mengukuhkan dan menyokong bahan kerja pada platform yang stabil.** Memegang bahan kerja dengan tangan anda atau menyandar pada badan menyebabkan ia tidak stabil dan boleh menyebabkan anda hilang kawalan.
3. **Sentiasa guna kaca mata atau gogal keselamatan.** Cermin mata atau cermin mata gelap biasa BUKAN cermin mata keselamatan.
4. **Elakkai memotong paku.** Periksa bahan kerja untuk melihat sebarang paku dan buang sebelum pengendalian.
5. **Jangan potong bahan kerja yang terlampaui besar.**
6. **Pastikan pengosongan yang betul yang jauh dari bahan kerja sebelum memotong agar bilah tidak terkena lantai, bangku, dll.**
7. **Pegang alat dengan kukuh.**
8. **Pastikan bilah tidak menyentuh bahan kerja sebelum suis dihidupkan.**
9. **Jauhkan tangan dari bahagian bergerak.**
10. **Jangan tinggalkan alat yang sedang berjalan. Kendalikan alat hanya apabila dipegang.**
11. **Sentiasa matikan suis dan tunggu sehingga bilah berhenti sepenuhnya sebelum mengeluarkan bilah daripada bahan kerja.**
12. **Jangan sentuh bilah atau bahan kerja dengan serta-merta selepas operasi; ia mungkin sangat panas dan boleh melecurkan kulit anda.**
13. **Jangan kendalikan alat tanpa beban tanpa keperluan.**
14. **Sesetengah bahan mengandungi bahan kimia yang mungkin toksik. Sila berhati-hati untuk mencegah penyedutan habuk dan sentuhan kulit. Ikat data keselamatan pembekal bahan.**
15. **Sentiasa gunakan topeng habuk/alat pernafasan yang betul untuk bahan dan aplikasi yang anda sedang kerjakan.**

## SIMPAN ARAHAN INI.

**AMARAN: JANGAN** biarkan keselesaan atau kebiasaan dengan produk (daripada penggunaan berulang) mengantikan pematuhan ketat terhadap peraturan keselamatan untuk produk yang ditetapkan. SALAH GUNA atau kegagalan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang dinyatakan dalam manual arahan ini boleh menyebabkan kecederaan diri yang serius.

# KETERANGAN FUNGSI

## PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menyelaras atau menyemak fungsi pada alat.

## Memilih tindakan pemotongan (Untuk model 4328/4329)

### ► Rajah1: 1. Tuil penukar tindakan pemotongan

Alat ini boleh dikendalikan dengan tindakan pemotongan garis mengeliling atau lurus (atas dan bawah). Tindakan pemotongan mengeliling akan menusukkan bilah ke hadapan dalam ayunan pemotongan dan sangat meningkatkan kelajuan pemotongan.

Untuk menukar tindakan pemotongan, hanya pusingkan tuil penukar tindakan pemotongan kepada kedudukan tindakan pemotongan yang diingini. Rujuk jadual untuk memilih tindakan pemotongan yang sesuai.

Kedudukan	Tindakan pemotongan	Penggunaan
0	Tindakan pemotongan garis lurus	Untuk memotong keluli lembut, keluli tahan karat dan plastik.
		Untuk pemotongan bersih kayu dan papan lapis.
I	Tindakan pemotongan orbit kecil	Untuk memotong keluli lembut, aluminium dan kayu keras.
		Untuk memotong kayu dan papan lapis.
II	Tindakan pemotongan orbit sederhana	Untuk pemotongan pantas aluminium dan keluli lembut.
		Untuk pemotongan pantas kayu dan papan lapis.
III	Tindakan pemotongan orbit besar	Untuk pemotongan pantas kayu dan papan lapis.

## Tindakan suis

### ► Rajah2: 1. Pemicu suis 2. Butang kunci

## PERHATIAN:

- Sebelum memasang alat, sentiasa periksa untuk melihat pemicu suis bergerak dengan betul dan kembali ke posisi "OFF" apabila dilepaskan.

Untuk memulakan alat, hanya tarik pemicu suis. Lepaskan pemicu suis untuk berhenti.

Untuk operasi berterusan, tarik pemicu suis dan kemudian tolak masuk butang kunci.

Untuk menghentikan alat dari kedudukan terkunci, tarik pemicu suis sepenuhnya, kemudian lepaskan.

## Dail pelarasan kelajuan (Untuk model 4327/4327M/4328/4329)

### ► Rajah3: 1. Dail pelarasan kelajuan

Kelajuan alat boleh dilaraskan antara 500 dan 3,100 ayunan per minit dengan menukar dail pelarasan.

Kelajuan lebih tinggi diperoleh apabila dail dipusingkan ke arah nombor 6; kelajuan lebih perlahan diperoleh apabila dail dipusingkan ke arah nombor 1.

Rujuk jadual untuk memilih kelajuan yang betul untuk bahan kerja yang akan dipotong. Namun, kelajuan yang sesuai mungkin berbeza dengan jenis atau ketebalan bahan kerja. Umumnya, kelajuan lebih tinggi akan membolehkan anda memotong bahan kerja dengan lebih cepat tetapi servis hayat bilah akan berkurangan.

Bahan kerja yang akan dipotong	Nombor pada dail pelaras
Kayu	5 - 6
Keluli lembut	3 - 6
Keluli tahan karat	3 - 4
Aluminium	3 - 6
Plastik	1 - 4

## PERHATIAN:

- Jika alat ini dikendalikan secara berterusan pada kelajuan yang perlahan untuk masa yang lama, motor akan menjadi terlebih beban dan panas.
- Dail pelaras kelajuan boleh dipusingkan hanya sejauh 6 dan kembali ke 1. Jangan memaksa ia melepas 6 atau 1, atau fungsi pelaras kelajuan mungkin tidak berfungsi lagi.

# PEMASANGAN

## PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menjalankan apa-apa kerja pada alat.

## Memasang dan mengeluarkan bilah gergaji

### ► Rajah4: 1. Pemegang bilah 2. Bolt 3. Kunci allen

## PERHATIAN:

- Sentiasa bersihkan semua serpihan dan bendasing yang melekat pada bilah dan/atau pemegang bilah. Gagal berbuat demikian boleh menyebabkan pengetatan bilah tidak mencukupi dan menyebabkan kecederaan diri yang serius.
- Jangan sentuh bilah atau bahan kerja dengan serta-merta selepas operasi; ia mungkin sangat panas dan boleh melecurkan kulit anda.
- Sentiasa ketatkan bilah dengan kukuh. Bilah yang tidak cukup ketat boleh menyebabkan bilah pecah atau kecederaan diri yang serius.
- Gunakan bilah jenis B sahaja. Menggunakan bilah selain daripada bilah jenis B menyebabkan pengetatan bilah tidak mencukupi dan menyebabkan kecederaan diri yang serius. (Untuk model 4326/4327/4328/4329)
- Gunakan bilah jenis Makita sahaja. Menggunakan bilah selain daripada bilah jenis Makita menyebabkan pengetatan bilah tidak mencukupi dan menyebabkan kecederaan diri yang serius. (Untuk model 4326M/4327M)

Untuk memasang bilah, longgarkan bolt mengikut lawan arah jam pada pemegang bilah menggunakan perengkuh heksagon.

Dengan gigi bilah menghadap ke hadapan, sisipkan bilah ke dalam pemegang bilah sejauh mungkin.

Pastikan hujung belakang bilah muat dengan penggelek. Kemudian ketatkan bolt mengikut arah jam untuk mengukuhkan bilah.

► **Rajah5:** 1. Bolt 2. Bilah 3. Penggelek

Untuk mengeluarkan bilah, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

**NOTA:**

- Sekali-sekala, bubuh pelincir pada penggelek.

### Penyimpanan perengkuh heksagon

► **Rajah6:** 1. Cangkul 2. Kunci allen

Apabila tidak digunakan, simpan perengkuh heksagon seperti yang ditunjukkan dalam rajah untuk memastikan ia tidak hilang.

### Melaraskan penggelek (Untuk model 4326/4326M/4327/4327M)

► **Rajah7:** 1. Bilah 2. Penggelek 3. Alat penahan  
4. Kunci allen 5. Bolt 6. Tapak

Longgarkan bolt pada belakang tapak menggunakan perengkuh heksagon. Alihkan alat penahan agar penggelek menyentuh bilah sedikit. Kemudian, ketatkan bolt untuk mengukuhkan tapak dan alat penahan.

**NOTA:**

- Sekali-sekala, bubuh pelincir pada penggelek.

### Pelindung habuk

► **Rajah8:** 1. Pelindung habuk

**PERHATIAN:**

- Sentiasa pakai gogal keselamatan bahkan apabila mengendalikan alat menggunakan pelindung habuk rendah.

Rendahkan pelindung habuk untuk mencegah serpihan daripada terpelanting. Namun, apabila membuat pemotongan serong, naikkannya sepenuhnya.

# OPERASI

**PERHATIAN:**

- Sentiasa pegang sedar tapak dengan bahan kerja. Gagal berbuat demikian boleh menyebabkan bilah pecah dan menyebabkan kecederaan diri yang serius.
- Gerakkan alat dengan sangat perlahan apabila memotong lekukan atau penatalan. Memaksa alat boleh menyebabkan permukaan pemotongan menjadi condong dan bilah pecah.

Hidupkan alat tanpa bilah melakukan sebarang sentuhan dengan bahan kerja dan tunggu sehingga bilah memperoleh kelajuan sepenuhnya. Kemudian letakkan tapak secara rata di atas bahan kerja dan perlahan-lahan gerakkan alat ke hadapan mengikut garis pemotongan yang ditanda sebelumnya.

► **Rajah9:** 1. Garisan pemotongan 2. Tapak

### Potongan serong

► **Rajah10**

**PERHATIAN:**

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum menyengetkan tapak.
- Naikkan pelindung habuk sepenuhnya sebelum melakukan pemotongan serong.

Setelah tapak disengetkan, anda boleh membuat pemotongan serong pada mana-mana sudut antara 0° dan 45° (kiri atau kanan).

Longgarkan bolt pada belakang tapak menggunakan perengkuh heksagon. Gerakkan tapak agar bolt diposisikan di tengah slot berbentuk silang dalam tapak.

► **Rajah11:** 1. Kunci allen 2. Bolt 3. Tapak

Sengetkan tapak sehingga sudut serong yang diingini diperoleh. Hujung perumah motor menunjukkan sudut serong mengikut senggatan. Kemudian ketatkan bolt untuk mengukuhkan tapak.

► **Rajah12:** 1. Hujung 2. Senggatan

### Pemotongan sedatar hadapan

► **Rajah13:** 1. Kunci allen 2. Bolt 3. Tapak

Longgarkan bolt pada belakang tapak menggunakan perengkuh heksagon dan gelangsarkan tapak sepenuhnya ke belakang. Kemudian ketatkan bolt untuk mengukuhkan tapak.

## Putus

Putus boleh dibuat sama ada mengikut kaedah A atau B.

### A) Menggerek lubang mula

#### ► Rajah14: 1. Lubang mula

Untuk putus dalaman tanpa pemotongan pembuka dari hujung, pra-gerudi lubang mula 12 mm diameter atau lebih. Sisipkan bilah dalam lubang ini untuk mula memotong.

### B) Pemotongan junaman

#### ► Rajah15

Anda tidak perlu menggerek lubang mula atau membuat pemotongan pemuka jika anda melakukan dengan berhati-hati seperti berikut.

- (1) Sengetkan alat ke atas hujung hadapan tapak dengan mata bilah diposisikan hanya di atas permukaan bahan kerja.
- (2) Tekan alat agar hujung hadapan tapak tidak bergerak apabila anda menghidupkan alat dan rendahkan hujung belakang alat perlahan-lahan.
- (3) Apabila bilah menembusi bahan kerja, rendahkan tapak alat perlahan-lahan di atas permukaan bahan kerja.
- (4) Selesaikan pemotongan dengan cara biasa.

## Kemasan hujung

#### ► Rajah16

Untuk merapikan hujung atau membuat pelarasan dimensi, jalankan bilah sedikit di sepanjang hujung pemotongan.

## Pemotongan logam

Sentiasa guna bahan pendingin (minyak pemotongan) yang sesuai apabila memotong logam. Gagal berbuat demikian boleh menyebabkan bilah koyak dengan ketara. Bahagian bawah bahan kerja boleh disapu gris dan bukannya bahan pendingin.

## Pengekstrakan habuk

#### ► Rajah17: 1. Pelindung habuk 2. Hos

Pengendalian pemotongan bersih boleh dijalankan dengan menyambungkan alat ini ke pembersih hampagas Makita. Masukkan hos pembersih hampagas ke dalam lubang di belakang alat. Rendahkan pelindung habuk sebelum pengendalian.

#### NOTA:

- Pengekstrakan habuk tidak boleh dijalankan apabila membuat pemotongan serong.

## Pagar belah (aksesori pilihan)

#### ▲PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum memasang atau mengeluarkan aksesori.

## 1. Potongan lurus


### Jenis asas keluli



1. Pagar belah (Pembaris panduan)

Apabila beruang kali memotong lebar 160 mm atau kurang, penggunaan pagar belah akan memastikan pemotongan pantas, bersih dan lurus.


### Jenis asas aluminium

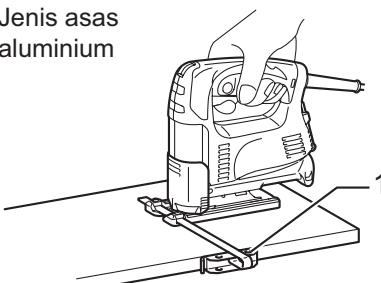

1. Pagar belah (Pembaris panduan)


Untuk memasang, masukkan pagar belah ke dalam lubang segi empat tepat pada bahagian tapak dengan panduan pagar menghadap ke bawah. Gelongsorkan pagar belah ke kedudukan lebar diingini, kemudian ketatkan bolt untuk mengukuhkannya.

### Jenis asas keluli

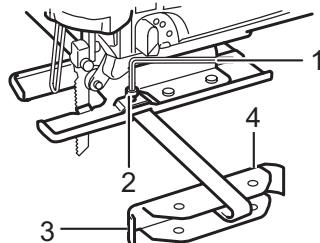

1. Kunci allen 2. Bolt 3. Pagar belah (Pembaris panduan) 4. Menghadap panduan


### Jenis asas aluminium

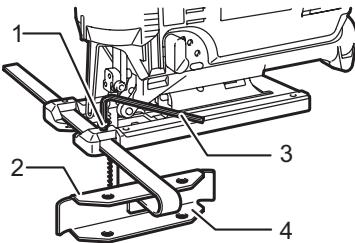

1. Bolt 2. Panduan pagar 3. Kunci allen 4. Pagar belah (Pembaris panduan)


## 2. Potongan membulat

### Jenis asas keluli

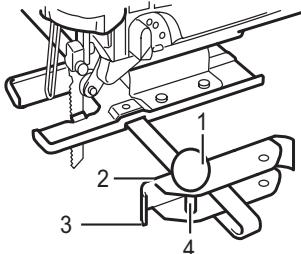


1. Ikatan bunga 2. Menghadap panduan 3. Pagar belah (Pembaris panduan) 4. Pin

### Jenis asas aluminium

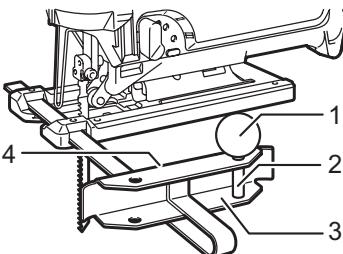


1. Ikatan bunga 2. Pin 3. Pagar belah (Pembaris panduan) 4. Panduan pagar

### Jenis asas keluli

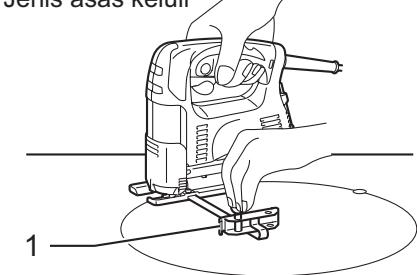

1. Pagar belah (Pembaris panduan)

### Jenis asas aluminium

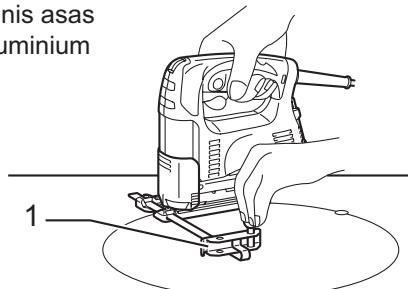

1. Pagar belah (Pembaris panduan)

Apabila memotong bulatan atau lengkok 170 mm atau kurang dalam lingkungan, pasang pagar belah seperti berikut.

Masukkan pagar belah ke dalam lubang segi empat tepat pada bahagian tapak dengan panduan pagar menghadap ke atas. Masukkan pin panduan membulat melalui sama ada dua lubang pada panduan pagar. Skru ikatan bunga ke atas pin untuk mengukuhkan pin.

Sekarang gelongsorkan pagar belah ke radius pemotongan diingini, kemudian ketatkan bolt untuk mengukuhkannya. Kemudian gerakan tapak sepenuhnya ke hadapan.

#### NOTA:

- Sentiasa guna bilah No. B-17, B-18, B-26 atau B-27 apabila memotong bulatan atau arka. (Untuk model 4326/4327/4328/4329)
- Sentiasa guna bilah jenis Makita No.6, No.7, No.16, No.17, apabila memotong bulatan atau arka. (Untuk model 4326M/4327M)

## Peranti anti-menyerpih untuk tapak keluli (aksesori pilihan)

### ► Rajah18: 1. Peranti anti-menyerpih 2. Bonjolan

Untuk pemotongan bebas menyerpih, peranti anti-menyerpih boleh digunakan. Untuk memasang peranti anti-menyerpih, gerakkan tapak sepenuhnya ke hadapan dan masukkannya antara dua bonjolan tapak.

#### NOTA:

- Peranti anti-menyerpih tidak boleh digunakan apabila memotong serong.

## Peranti anti-menyerpih untuk tapak aluminium (Aksesori pilihan)

### ► Rajah19: 1. Peranti anti-menyerpih 2. Asas aluminium

Untuk pemotongan bebas menyerpih, peranti anti-menyerpih boleh digunakan. Untuk memasang peranti anti-menyerpih, gerakkan tapak alat sepenuhnya ke hadapan dan muatkannya dari belakang tapak alat. Apabila anda menggunakan plat pelindung, pasang peranti anti-menyerpih pada plat pelindung.

#### ▲PERHATIAN:

- Peranti anti-menyerpih tidak boleh digunakan apabila memotong serong.

## Plat pelindung untuk tapak aluminium (Aksesori pilihan)

### ► Rajah20: 1. Plat pelindung 2. Asas aluminium

Guna plat pelindung apabila memotong venir dekorasi, plastik, dll. Ia melindungi permukaan lembut atau sensitif daripada rosak. Muatkannya pada belakang tapak alat.

## AKSESORI PILIHAN

#### ▲PERHATIAN:

- Aksesori atau alatan tambahan ini adalah disyorkan untuk digunakan dengan alat Makita anda yang ditentukan dalam manual ini. Penggunaan mana-mana aksesori atau alat tambahan lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan kepada orang. Hanya gunakan aksesori atau alat tambahan untuk tujuan yang dinyatakannya.

Jika anda memerlukan bantuan untuk butiran lanjut berkenaan aksesori ini, tanya Pusat Servis Makita tempatan anda.

- Bilah gergaji jig
- Perengkuh heksagon 3
- Set pagar belah (pembaris panduan)
- Peranti anti-menyerpih
- Hos (untuk pembersihan hampagas)
- Plat pelindung (Untuk jenis asas aluminium)

#### NOTA:

- Beberapa item dalam senarai mungkin disertakan dalam pakej alat sebagai aksesori standard. Item mungkin berbeza mengikut negara.

## PENYELENGGARAAN

#### ▲PERHATIAN:

- Sentiasa pastikan alat dimatikan dan palamnya dicabut sebelum cuba menjalankan pemeriksaan atau penyelenggaraan.
- Jangan gunakan gasolin, benzin, pencair, alkohol atau bahan yang serupa. Ia boleh menyebabkan perubahan warna, bentuk atau keretakan.

Untuk mengekalkan KESELAMATAN dan KEBOLEHPERCAYAAN produk, pembaikan, pemeriksaan dan penggantian berus karbon, apa-apa penyelenggaraan atau penyesuaian lain perlu dilakukan oleh Pusat Servis Makita yang Diiktiraf, sentiasa gunakan alat ganti Makita.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu		4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
Chiều dài hành trình		18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Loại lưỡi		Loại B				Loại Makita	
Công suất cắt tối đa	Gỗ	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm	40 mm
	Thép mềm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Số nhát mỗi phút (min <sup>-1</sup> )	3.100	500 - 3.100	500 - 3.100	500 - 3.100	3.100	500 - 3.100	500 - 3.100
Tổng chiều dài	217 mm (Loại để bằng thép)	217 mm (Loại để bằng thép)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm	217 mm
	223 mm (Loại để bằng nhôm)	223 mm (Loại để bằng nhôm)					
Khối lượng tịnh	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Cấp an toàn	II	II	II	II	II	II	II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2014

## Ký hiệu

Phản dưỡi đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



CÁCH ĐIỆN CẤP 2



Chỉ dành cho các quốc gia EU

Không thái bỏ thiết bị điện cùng với các chất thải sinh hoạt! Để tuân thủ Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện và điện tử thái bỏ, và thi hành những chỉ thi này phù hợp với luật lệ quốc gia, thiết bị điện từ không còn sử dụng được nữa phải được thu nhận riêng và đưa trở lại một cơ sở tái chế thích với môi trường.

## Mục đích sử dụng

Dụng cụ được sử dụng để cưa gỗ, nhựa và vật liệu kim loại. Do phụ kiện mỏ rộng và lặp trình lưỡi cưa, có thể sử dụng dụng cụ cho nhiều mục đích và rất phù hợp với việc cắt theo đường tròn hoặc đường cong.

## Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC một pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

## Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

**⚠ CẢNH BÁO:** Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

## Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ "dụng cụ máy" trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

### An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.


## An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh. Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không lạm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kép dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.
- Không chạm vào đầu cảm điện bằng tay ướt.
- Nếu dây bị hỏng, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.

## An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vỗ tinh khời động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.

- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bật dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao.** Luôn giữ thẳng bằng tót và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hay đèo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.

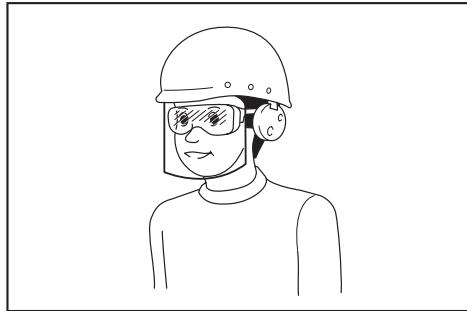

Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

## Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy.** Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vỡ tinh khiết động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.** Kiểm tra tình trạng lỏng trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sảo ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di chuyển tay lao động bằng vai, có thể bị vướng.** Việc di chuyển tay lao động bằng vai vướng vào các bộ phận chuyển động có thể gây ra thương tích cá nhân.

#### Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

### Cảnh báo an toàn dành cho Máy cưa lọng

- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện** khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kín hoặc dây của chính nó. Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Dùng kẹp hoặc làm theo cách khai thi khác để giữ chặt và đỡ phôi gia công trên bệ vững chắc.** Giữ phôi gia công bằng tay hoặc tý vào cơ thể sẽ làm phôi không chắc chắn và có thể dẫn đến mất kiểm soát.
- Luôn sử dụng kính bảo hộ hoặc kính an toàn.** Kính mắt thông thường hoặc kính râm KHÔNG phải là kính an toàn.

- Tránh cắt định. Kiểm tra phôi xem có định không và tháo định trước khi vận hành.**
- Không cắt phôi có kích thước quá lớn.**
- Kiểm tra khoảng trống phù hợp cách phôi gia công trước khi cắt để lưỡi cưa không cắt vào sàn, bàn gia công, v.v..**
- Cầm chắc dụng cụ.**
- Đảm bảo lưỡi cưa không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bắt công tắc.**
- Giữ tay tránh xa các bộ phận chuyển động.**
- Không để mặc dụng cụ hoạt động. Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.**
- Luôn tắt nguồn và đợi lưỡi cưa dừng hẳn trước khi tháo lưỡi cưa ra khỏi phôi gia công.**
- Không chạm vào lưỡi cưa hay phôi gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể cực nóng và có thể gây bỏng da.**
- Không vận hành dụng cụ không tài một cách không cần thiết.**
- Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc hại. Phải cẩn trọng tránh hít phải bụi và để tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.**
- Luôn luôn sử dụng đúng mặt nạ chống bụi/ khẩu trang đối với loại vật liệu và ứng dụng bạn đang làm việc.**

### LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

**⚠ CẢNH BÁO:** KHÔNG vì đã thoái mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

### MÔ TẢ CHỨC NĂNG

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

### Lựa chọn thao tác cắt (Đối với kiểu 4328/4329)

#### ► Hình 1: 1. Cần chuyển đổi thao tác cắt

Dụng cụ này có thể được vận hành với thao tác cắt đường xoay vòng hoặc đường thẳng (lên và xuống). Thao tác cắt đường xoay vòng đẩy lưỡi cưa lên trên hành trình cắt và làm tăng tốc độ cắt đáng kể. Để thay đổi thao tác cắt, chỉ cần xoay cần chuyển đổi thao tác cắt đến vị trí thao tác cắt mong muốn. Tham khảo bảng để chọn thao tác cắt phù hợp.

Vị trí	Thao tác cắt	Các ứng dụng
0	Thao tác cắt đường thẳng	Để cắt thép mềm, thép không rỉ và nhựa.
		Để làm sạch vết cắt gỗ và ván ép.
I	Thao tác cắt đường xoay vòng nhỏ	Để cắt thép mềm, nhôm và gỗ cứng.
II	Thao tác cắt đường xoay vòng vừa	Để cắt gỗ và ván ép.
		Để cắt nhanh nhôm và thép mềm.
III	Thao tác cắt đường xoay vòng lớn	Để cắt nhanh gỗ và ván ép.

## Hoạt động công tắc

► **Hình2:** 1. Cần khởi động công tắc 2. Nút khóa

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

Để tiếp tục vận hành, hãy kéo cần khởi động công tắc và sau đó nhấn vào nút khóa.

Để dừng dụng cụ từ vị trí đã khóa, hãy kéo cần khởi động công tắc hết mức, sau đó nhả ra.

## Đĩa điều chỉnh tốc độ (Đối với kiểu 4327/4327M/4328/4329)

► **Hình3:** 1. Đĩa điều chỉnh tốc độ

Tốc độ dụng cụ có thể được điều chỉnh không giới hạn từ 500 đến 3.100 nhát cắt mỗi phút bằng cách xoay đĩa điều chỉnh. Có thể đạt tốc độ cao hơn khi xoay đĩa này về hướng số 6; đưa về tốc độ thấp hơn khi xoay đĩa về hướng số 1.

Tham khảo bảng để chọn tốc độ phù hợp cho phôi gia công sẽ cắt. Tuy nhiên, tốc độ hợp lý có thể khác nhau theo loại hoặc độ dày của phôi gia công. Nhìn chung, tốc độ cao hơn sẽ giúp bạn cắt phôi nhanh hơn nhưng tuổi thọ của lưỡi cắt sẽ giảm đi.

Phôi gia công cần cắt	Số trên đĩa điều chỉnh
Gỗ	5 - 6
Thép mềm	3 - 6
Thép không rỉ	3 - 4
Nhôm	3 - 6
Nhựa	1 - 4

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Nếu dụng cụ được vận hành liên tục ở tốc độ chậm trong thời gian dài, motor sẽ bị quá tải và nóng lên.
- Đĩa điều chỉnh tốc độ có thể được xoay tới 6 và trở về 1. Không cố gắng vặn quá 6 hoặc 1, nếu không chức năng điều chỉnh tốc độ có thể không hoạt động nữa.

## LẮP RÁP

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

## Lắp đặt hoặc tháo lưỡi cưa

► **Hình4:** 1. Bệ đỡ lưỡi 2. Bu-lông 3. Cờ lê lực giác

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn lau sạch tất cả phoi hoặc ngoại vật bám vào lưỡi cưa và/hoặc bệ đỡ lưỡi. Không làm như vậy có thể khiến cho lưỡi cưa được siết không đủ chặt dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Không chạm vào lưỡi cưa hay phôi gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể rất nóng và gây bỏng da.
- Luôn giữ lưỡi cưa thật chặt. Vận lưỡi cưa không đủ chặt có thể gây ra hỏng lưỡi cưa hoặc thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa loại B. Sử dụng lưỡi cưa khác lưỡi cưa loại B có thể khiến cho lưỡi cưa được siết không đủ chặt dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng. (Đối với kiểu 4326/4327/4328/4329)
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa loại Makita. Sử dụng lưỡi cưa khác lưỡi cưa loại Makita có thể khiến cho lưỡi cưa được siết không đủ chặt dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng. (Đối với kiểu 4326M/4327M)

Để lắp lưỡi cưa, hãy nói lòng bu-lông ngược chiều kim đồng hồ trên giá đỡ lưỡi bằng cờ lê lực giác.

Khi lắp lưỡi cưa hướng về trước, hãy lắp lưỡi cưa vào bệ đỡ lưỡi cưa hết mức có thể. Đảm bảo rằng cạnh sau của lưỡi cưa vừa khít vào trực xoay. Sau đó vận chặt bu-lông theo chiều kim đồng hồ để giữ chặt lưỡi cưa.

► **Hình5:** 1. Bu-lông 2. Lưỡi 3. Trục xoay

Để tháo lưỡi cưa, hãy làm ngược lại quy trình lắp vào.

### LƯU Ý:

- Thỉnh thoảng bôi trơn trực xoay.

## Cắt giữ cờ lê lực giác

► **Hình6:** 1. Móc treo 2. Cờ lê lực giác

Khi không sử dụng, cắt giữ cờ lê lực giác như được minh họa trong hình để tránh làm mất.

## Trục xoay điều chỉnh (Đối với kiểu 4326/4326M/4327/4327M)

► **Hình7:** 1. Lưỡi 2. Trục xoay 3. Chốt định vị 4. Cờ lê lực giác 5. Bu-lông 6. Đè

Nói lòng bu-lông ở phía sau để bằng cờ lê lực giác. Di chuyển chốt định vị để trực xoay tiếp xúc nhẹ nhàng với lưỡi cưa. Sau đó vận chặt bu-lông để giữ phần đế và chốt định vị.

### LƯU Ý:

- Thỉnh thoảng bôi trơn trực xoay.

## Tấm chắn bụi

► **Hình8:** 1. Tấm chắn bụi

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn mang kính bảo hộ ngay cả khi vận hành dụng cụ có tấm chắn bụi hạ xuống.

Hạ tấm chắn bụi xuống để tránh mạt vụn bắn ra. Tuy nhiên, khi thực hiện cắt xiên góc, hãy nâng nó lên hết cỡ.

## VÂN HÀNH

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn giữ để ngang bằng với phôi gia công. Không làm như vậy có thể gây vỡ nút lưỡi cưa, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.
- Đưa dụng cụ về trước thật chậm khi cắt đường cong hoặc xoay vòng. Án mạnh lên dụng cụ có thể làm cho bề mặt cắt bị nghiêng và làm hỏng lưỡi cưa.

Bật dụng cụ lên mà không để lưỡi cưa bị tiếp xúc và đợi đến khi lưỡi cưa đạt tốc độ tối đa. Sau đó đặt phần để lên phôi gia công và nhẹ nhàng di chuyển dụng cụ về phía trước dọc theo đường cắt đã đánh dấu trước đó.

► **Hình9:** 1. Đường cắt 2. Dé

## Cắt xiên góc

► **Hình10**

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ này đã được tắt và rút phích cắm trước khi để nghiêng phần để.
- Nâng tấm chắn bụi lên hết mức trước khi thực hiện cắt xiên góc.

Với phần để bị nghiêng, bạn có thể thực hiện cắt xiên góc ở bất kỳ góc nào giữa 0° và 45° (trái hoặc phải). Nói lỏng bu-lông ở phía sau để bằng cù lê lục giác. Di chuyển phần để sao cho bu-lông được đặt ở vị trí trung tâm của rãnh hình dấu chéo bên trong đế.

► **Hình11:** 1. Cù lê lục giác 2. Bu-lông 3. Dé

Nghiêng phần để cho đèn khi đạt được góc xiên mong muốn. Cạnh vỏ ngoài động cơ chỉ ra góc xiên nhờ vạch chia độ. Sau đó vặn chặt bu-lông để giữ phần để.

► **Hình12:** 1. Cảnh 2. Vạch chia độ

## Cắt ngang về trước

► **Hình13:** 1. Cù lê lục giác 2. Bu-lông 3. Dé

Nói lỏng bu-lông trên phía sau để bằng cù lê lục giác và trượt để hết mức ra sau. Sau đó vặn chặt bu-lông để giữ phần để.

## Phần cắt rời

Có thể thực hiện các phần cắt rời bằng cả hai phương pháp A hoặc B.

### A) Khoan lỗ khòi đầu

► **Hình14:** 1. Lỗ khòi đầu

Đối với phần cắt rời bên trong mà không cần cắt dẫn vào từ mép, khoan trước một lỗ khòi đầu có đường kính 12 mm hoặc hơn. Lắp lưỡi cưa vào lỗ này để bắt đầu cắt.

### B) Cắt chìm

► **Hình15**

Bạn không cần khoan lỗ khòi đầu hoặc thực hiện cắt dẫn vào nếu bạn cần thận làm như sau.

- (1) Nghiêng dụng cụ lên trên cạnh phía trước của đế với điểm lưỡi cưa đặt ở vị trí ngay phía trên bề mặt phôi gia công.
- (2) Dùng lực lên dụng cụ sao cho cạnh phía trước của đế sẽ không di chuyển khi bạn bật dụng cụ và nhẹ nhàng hạ phần đầu phía sau của dụng cụ xuống.
- (3) Khi lưỡi cưa chọc thủng phôi gia công, từ từ hạ để dụng cụ xuống trên bề mặt phôi gia công.
- (4) Hoàn tất việc cắt theo cách thông thường.

## Cạnh hoàn thiện

► **Hình16**

Để cắt các cạnh hoặc thực hiện điều chỉnh kích thước, chay nhẹ lưỡi cưa dọc theo mép cắt.

## Cắt kim loại

Luôn sử dụng chất làm mát phù hợp (đầu làm nguội) khi cắt kim loại. Không làm như vậy sẽ làm lưỡi cưa bị mòn đáng kể. Mặt dưới của phôi gia công có thể được bôi trơn thay vì sử dụng chất làm mát.

## Hệ thống xử lý bụi

► **Hình17:** 1. Tấm chắn bụi 2. Ông hút

Có thể thực hiện các thao tác cắt sạch bằng cách kết nối dụng cụ này vào máy hút bụi Makita. Lắp ống hút của máy hút bụi vào lỗ ở phía trước dụng cụ. Hạ tấm chắn bụi trước khi vận hành.

### LƯU Ý:

- Hệ thống xử lý bụi không thể hoạt động được khi thực hiện cắt xiên góc.

## Thanh cù (phụ kiện tùy chọn)

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ này đã được tắt và rút phích cắm trước khi lắp hoặc tháo gỡ phụ kiện.

## 1. Cắt thẳng

Loại đế bằng thép



1. Thanh cữ (Thước dẫn)

Khi cắt liên tục với chiều rộng từ 160 mm trở xuống, sử dụng thanh cữ sê đảm bảo cắt thẳng, sạch, nhanh.


Loại đế bằng nhôm



1. Thanh cữ (Thước dẫn)


Để lắp đặt, lắp thanh cữ vào lỗ hình chữ nhật nằm bên hông của phần đế với tấm chắn dẫn hướng nằm hướng xuôi. Trượt thanh cữ đến vị trí có chiều rộng cắt mong muốn, sau đó vặn chặt bu-lông để giữ thanh cữ.

Loại đế bằng thép

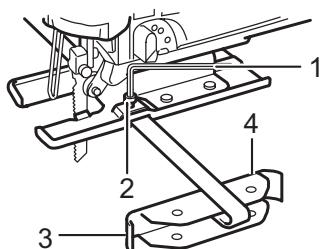

1. Cờ lê lục giác 2. Bu-lông 3. Thanh cữ (Thước dẫn)  
4. Thanh dẫn mặt ngoài


Loại đế bằng nhôm

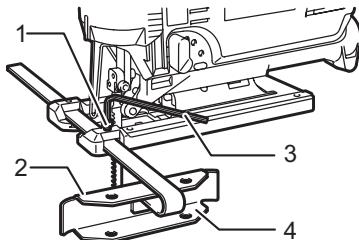

1. Bu-lông 2. Tấm chắn dẫn hướng 3. Cờ lê lục giác  
4. Thanh cữ (Thước dẫn)


## 2. Cắt đường tròn

Loại đế bằng thép

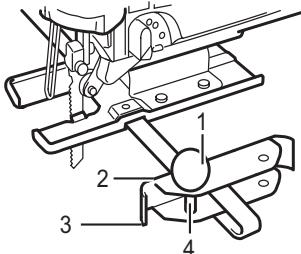

1. Núm ren 2. Thanh dẫn mặt ngoài 3. Thanh cữ (Thước dẫn) 4. Chốt

Loại đế bằng nhôm

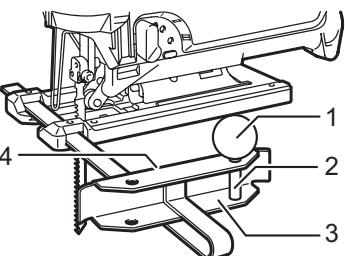


1. Núm có ren 2. Chốt 3. Thanh cữ (Thước dẫn) 4. Tấm chắn dẫn hướng

### Loại đế bằng thép



1. Thanh cữ (Thước dẫn)

### Loại đế bằng nhôm

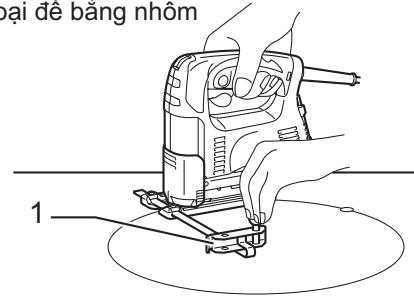

1. Thanh cữ (Thước dẫn)

Khi cắt đường tròn hoặc đường vòng cung có bán kính từ 170 mm trở xuống, hãy lắp đặt thanh cữ như sau.

Lắp thanh cữ vào lỗ hình chữ nhật nằm bên hông của phần đế với tấm chắn dẫn hướng nằm hướng lên. Lắp chốt thanh dẫn vòng tròn qua cả hai lỗ trên tấm chắn dẫn hướng. Bắt vít num có ren lên chốt để giữ chốt.

Lúc này trượt thanh cữ đến bán kính cắt mong muốn, và vặn chặt bu-lông để giữ chặt thanh cữ vào đúng vị trí. Sau đó di chuyển phần đế về trước hết mức có thể.

#### LƯU Ý:

- Luôn sử dụng lưỡi cưa Số B-17, B-18, B-26 hoặc B-27 khi cắt đường tròn hoặc đường vòng cung. (Đối với kiểu 4326/4327/4328/4329)
- Luôn sử dụng các lưỡi cưa loại Makita Số 6, Số 7, Số 16, Số 17, khi cắt đường tròn hoặc đường vòng cung. (Đối với kiểu 4326M/4327M)

## Thiết bị chống mảnh vụn dành cho phần đế bằng thép (phụ kiện tùy chọn)

► **Hình18:** 1. Thiết bị chống mảnh vụn 2. Gờ nhô ra  
Đế cắt không có mảnh vụn, có thể sử dụng thiết bị chống mảnh vụn. Để lắp đặt thiết bị chống mảnh vụn, di chuyển phần đế về trước hết mức và lắp thiết bị vào giữa hai phần nhô ra của đế.

#### LƯU Ý:

- Thiết bị chống mảnh vụn không thể sử dụng được khi thực hiện cắt xiên góc.

## Thiết bị chống mảnh vụn dành cho đế bằng nhôm (Phụ kiện tùy chọn)

► **Hình19:** 1. Thiết bị chống mảnh vụn 2. Đế bằng nhôm

Đế cắt không có mảnh vụn, có thể sử dụng thiết bị chống mảnh vụn. Để lắp đặt thiết bị chống mảnh vụn, di chuyển phần đế của dụng cụ về trước hết mức và cố định nó từ đằng sau để dụng cụ. Khi bạn sử dụng nắp che, hãy lắp đặt thiết bị chống mảnh vụn vào nắp che.

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Thiết bị chống mảnh vụn không thể sử dụng được khi thực hiện cắt xiên góc.

## Nắp che cho đế bằng nhôm (Phụ kiện tùy chọn)

► **Hình20:** 1. Nắp che 2. Đế bằng nhôm

Sử dụng nắp che khi cắt tấm trang trí, nhựa, v.v... Nó giúp bảo vệ các bề mặt nhạy cảm hoặc mỏng manh khỏi bị hư hại. Cố định nó từ đằng sau để dụng cụ.

## BẢO TRÌ

#### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì.
- Không được phép dùng xăng, et-xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc sửa chữa, việc kiểm tra và thay thế chổi các-bon, hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita, luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

# PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

## ⚠ THẬN TRỌNG:

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Các lưỡi cưa lọng
- Khóa lục giác 3
- Bộ thanh cù (thuộc dây)
- Thiết bị chống mảnh vụn
- Óng nối (Cho máy hút bụi)
- Nắp che (Cho loại đế bằng nhôm)

## LƯU Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

## ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		4326	4327	4328	4329	4326M	4327M
ความยาวของระยะชัก		18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
ประเภทใบเลื่อย	ประเภท B					ประเภท Makita	
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ไม้	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	40 mm	40 mm
	เหล็กกล้าคาร์บอนตัว	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
ระยะชักต่อนาที ( $\text{min}^{-1}$ )		3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	500 - 3,100	3,100	500 - 3,100
ความยาวโดยรวม	217 mm (ประเภทฐานเหล็กกล้า)	217 mm (ประเภทฐานเหล็กกล้า)	217 mm	223 mm	217 mm	217 mm	217 mm
	223 mm (ประเภทฐานอะลูมิเนียม)	223 mm (ประเภทฐานอะลูมิเนียม)					
น้ำหนักสุทธิ	1.9 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.9 kg	1.8 kg	1.8 kg	1.8 kg
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

- เนื่องจากการดันคันว้าวจัจย์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014

### สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



ขนาดสองชั้น



สำหรับประเทศไทยในสภาพพื้นที่ที่มีหิน  
ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกับขยะครัวเรือน  
ทั่วไป! เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ  
ยุโรปเกี่ยวกับขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ  
อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิรูปติตามกฎหมาย  
ในประเทศ ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมด  
อายุการใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่ง  
กลับไปยังศูนย์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่ง  
แวดล้อม

### จุดประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้สำหรับเลื่อยไม้ พลาสติก และโลหะ เนื่องจาก โปรแกรมของอุปกรณ์เสริมและใบเลื่อย เครื่องมือนี้จึงสามารถใช้ได้หลากหลายวัสดุ ประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับ การตัดโลหะหรือตัดเป็นวงกลม

### แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการ หุ้มด้วยสกรูและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้า หัวปี

**⚠️ คำเตือน:** โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

### เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

#### ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงสว่างพื้นที่จะไม่กระเด้งหรือมีดีบุบอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ดูแลไม่ให้มีเศษวัสดุ ห้องน้ำ หรืออุบัติเหตุในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งงานกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

#### ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า


- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกดัดแปลง และเต้ารับที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ระวังอย่าให้วางสายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ก่อ เครื่องทำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตลงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้น
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่ไหลเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้สายไฟอย่าไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟซึ่งร้าวดูดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต

- ข้อที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่ไม่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกสถานที่ เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
- แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ
- เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ไม่เครื่องกระดุนหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
- อย่าจับปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- หากสายไฟชำรุด โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลซ่อมแซม

#### ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้ระวังระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำใจหายเสียดีดี เครื่องดื่ม และกลอหอร์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะเพิ่มความระมัดระวังเมื่อทำการล้างใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมแวนดานป้องกันเสมอ อย่างน้อยป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้าริบบิ้น กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการเบิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่อ กับแหล่งพลังงาน เช่น หัวไก่กันฝุ่น รองเท้าริบบิ้น กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- นำกุญแจปันดังหรือประแจออกก่อนที่จะเบิดเครื่อง มือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระยะที่สุดเอื้อม จัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพราจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวม เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เส้นผมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เกลื่อนที่ เสื้อผ้ารุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือหมาฟที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นมองได้
- อย่าให้ความคุณเดียวกับการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวตามสบายและละเลยหลักการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที
- สวมใส่เว้นครอบตาเรียกเพื่อป้องกันดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวนครอบตาจะดีกว่าได้มาร์ตระแหนน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องกันหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
- ทดสอบการทำงานเครื่องมือไฟฟ้า ให้แน่ใจว่าเครื่องมือทำงานอย่างถูกต้องและมีไฟขึ้น การตัดคอมมัคจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
- ทดสอบการทำงานเครื่องมือตัดและลับให้คอมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่ทำการดูดแลอย่างถูกต้องและมีไฟขึ้น การตัดคอมมัคจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่าย
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุอันเนื่องบุญ ตามคำแนะนำนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าส่วนใส่คุณมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชั้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

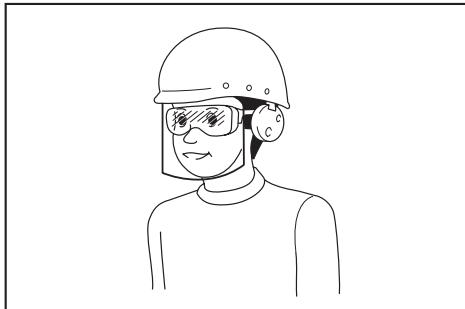

ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

#### การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าเพิ่นใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม สมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

- ทดสอบลักษณะหลังจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการรับตังค์ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยตั้งก้าวตามช่วงลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และย้ายอุปกรณ์ให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม

- นำรุ่นรักษากล้องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชั้นส่วนที่เกลื่อนที่ การแตกหักของชั้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คอมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่ทำการดูดแลอย่างถูกต้องและมีไฟขึ้น การตัดคอมมัคจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุอันเนื่องบุญ ตามคำแนะนำนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าส่วนใส่คุณมือผ้าที่อาจเข้าไปติดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปติดในชั้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

#### การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดิมกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเย็นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

## คำเตือนด้านความปลอดภัยของเลือยฉุก

- ต้องเครื่องมือบริเวณมือจับที่เป็นคนงาน ขณะทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องเอง เครื่องมือตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าให้ผ่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ดีนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าให้ผ่าน” และทำให้หูปฏับติดงานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- ใช้ปากกาจับหรือวิธีการปฏิบัติต่อ刃ๆ เพื่อยืดและรองรับชิ้นงานไว้บนพื้นที่มั่นคง การใช้มือจับชิ้นงานหรือยืดชิ้นงานไว้กับร่างกายจะทำให้เกิดความไม่มั่นคงและสูญเสียการควบคุมได้
- สวมแวนเดนันรักษาระยะแวนครอบตาเสมอ แวนเดาปกติหรือแวนกันแดดไม่ใช่แวนนิรภัย
- หลีกเลี่ยงการตัดตะปู ตรวจหาตะปูในชิ้นงานและถอนตะปูออกก่อนทำงาน
- อย่าตัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เกินไป
- ตรวจสอบสิ่งที่อยู่โดยรอบชิ้นงานก่อนการตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เบล้อดโน่นพื้น ได้เช่น ฯลฯ
- จับเครื่องมือให้แน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดนั้นไม่ได้สัมผัสถกับชิ้นงาน ก่อนที่จะเปิดสวิตช์
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสถกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่จะเข้าไปเลียออกจากชิ้นงาน
- ห้ามสัมผัสถกับใบเลือยหรือชิ้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จเนื่องจากดอกไขควงหรือชิ้นงานอาจมีความร้อนสูงและลวกผิวหนังของคุณได้
- อย่าใช้เครื่องมือโดยเด็ดขาดเครื่องทั้งไว้เลย โดยไม่จำเป็น
- วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดมีฝุ่นหรือสัมผัสถกผิวหนัง ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
- ใช้หน้ากากกันฝุ่น/คุนพิษที่เหมาะสมกับวัสดุและการใช้งานที่คุณกำลังทำงานเสมอ

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

**▲ คำเตือน:** อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลายครั้ง) อยู่เหนือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครั้งแรกของการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

## คำอธิบายการทำงาน

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากปลั๊กก่อนทำการบดบังหรือตรวจสอบการทำงานบนเครื่องมือ

## การเลือกการตัด (สำหรับรุ่น 4328/4329)

- ▶ หมายเลขอ 1: 1. ก้านเปลี่ยนการตัด  
เครื่องมือนี้สามารถทำงานในการตัดเป็นเส้นวงกลมหรือเส้นตรง (ชิ้นหรือลง) ได้ การตัดเป็นเส้นวงกลมจะผลัดกันไปเรื่อยๆ ไปข้างหน้าเป็นจังหวะการตัดและเพิ่มความเร็วในการตัดมากขึ้น  
การเปลี่ยนการตัด ให้หมุนก้านเปลี่ยนการตัดไปบังตำแหน่งการตัดที่ต้องการ โปรดดูตารางเพื่อเลือกการตัดที่เหมาะสม

ตำแหน่ง	วิธีการตัด	วิธีใช้งาน
0	การตัดเป็นเส้นตรง	สำหรับตัดเหล็กกล้าcarbอนต้าสแตนเลสตีล และพลาสติก สำหรับตัดไม้และไม้อัดอย่างเรียบ
I	การตัดเป็นวงกลมขนาดเล็ก	สำหรับตัดเหล็กกล้าcarbอนต้าอัลูมิเนียม และไม้เนื้ออ่อน เช่น
II	การตัดเป็นวงกลมขนาดกลาง	สำหรับตัดไม้และไม้อัด
III	การตัดเป็นวงกลมขนาดใหญ่	สำหรับตัดอัลูมิเนียมและเหล็กกล้าcarbอนต้าอย่างรวดเร็ว

## การทำงานของสวิตช์

- ▶ หมายเลขอ 2: 1. สวิตช์ล็อก 2. ปุ่มล็อก

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบเพื่อตัวสวิตช์ล็อกทำงานอย่างถูกต้องและกลับไปที่ตำแหน่ง “OFF” (ปิด) เมื่อปล่อยเสมอ

การรีบใช้งานเครื่องมือ เพียงแค่กดสวิตซ์สั่งงาน ปล่อยสวิตซ์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน  
สำหรับการทำงานต่อเนื่อง ให้กดสวิตซ์สั่งงาน และดันปุ่มล็อกเข้า การหยุดใช้งานเครื่องมือจากตำแหน่งล็อก ให้กดสวิตซ์สั่งงานจุดแล้วปล่อย

### แบนปรับความเร็ว (สำหรับรุ่น 4327/4327M/4328/4329)

#### ▶ หมายเลขอ 3: 1. แบนปรับความเร็ว

สามารถปรับความเร็วเครื่องมือได้ระหว่างระยะชัก 500 ถึง 3,100 ครั้งต่อนาทีโดยการหมุนแบนปรับ คุณสามารถปรับความเร็วให้เร็วขึ้นได้โดยการหมุนไปทางหมายเลข 6 และปรับความเร็วให้ช้าลงได้โดยการหมุนบันรับไปทางหมายเลขอ 1

โปรดดูตารางเพื่อเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับขั้นงานที่ต้องการตัด อย่างไร้ตาม ความเร็วที่เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปตามประเภทหรือความหนาของขั้นงาน โดยทั่วไปแล้ว ความเร็วที่สูงขึ้นจะทำให้คุณตัดขั้นงานได้เร็วขึ้น แต่อย่าการใช้งานของใบเลื่อยอาจจะลดลงด้วย

ชั้นพาฟี่ร์เจตต์	หัวเจบนิ่มหมุนบันรับ
ไนซ์	5 - 6
เหล็กเล็กๆร่วนด้ำ	3 - 6
สแตนเลสตีล	3 - 4
อะลูมิเนียม	3 - 6
พลาสติก	1 - 4

### ▲ ข้อควรระวัง:

- หากเครื่องมือทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วต่ำเป็นเวลานาน มอเตอร์จะทำงานหนักเกินไปและข้อนขึ้น
- สามารถหมุนแบนปรับความเร็วไปจนสุดที่หมายเลขอ 6 และหมุนกลับจนถึงหมายเลขอ 1 อย่างเพื่อหมุนเลี้ยวยามาเรื่อ 6 หรือ 1 ไม่เช่นนั้นพังก์กันการปรับความเร็วอาจไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

### การประกอบ

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตซ์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากแล้วก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

### การติดตั้งหรือการถอดใบเลื่อย

#### ▶ หมายเลขอ 4: 1. ที่ยึดใบเลื่อย 2. ลักษณะเสียง

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ทำความสะอาดเดษชั้นส่วนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่กับใบเลื่อยและ/หรือที่ยึดใบเลื่อยเสมอ มิฉะนั้นอาจทำให้ขั้นใบเลื่อยไม่แน่นพอ ซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- อย่าล้มผั๊กับใบเลื่อยหรือชิ้นงานทันทีหลังการทำงาน เนื่องจากใบเลื่อยหรือชิ้นงานอาจเกิดความร้อนสูงมากและไหม้ผิวคุณได้
- ขั้นใบเลื่อยให้แน่นเสมอ การขั้นใบเลื่อยไม่แน่นพอ อาจส่งผลให้ใบเลื่อยแตกหักหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ใช้ใบเลื่อยประเภท B เท่านั้น การใช้ใบเลื่อยอื่นนอกเหนือจากใบเลื่อยประเภท B อาจทำให้ขั้นใบเลื่อยได้ไม่แน่นพอ ซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ (สำหรับรุ่น 4326/4327/4328/4329)
- ใช้เฉพาะใบเลื่อยประเภท Makita เท่านั้น การใช้ใบเลื่อยอื่นนอกเหนือจากใบเลื่อยประเภท Makita อาจทำให้ขั้นใบเลื่อยได้ไม่แน่นพอ ซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ (สำหรับรุ่น 4326M/4327M)

การติดตั้งใบเลื่อย ให้คลายลักษณะเสียงทวนเข็มนาฬิกาบนที่ยึดใบเลื่อยด้วยประแจหกเหลี่ยม

สองใบเลื่อยลงไปเรียบๆในใบเลื่อยให้สุดโดยให้พื้นใบเลื่อยหันไปด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบด้านหลังของใบเลื่อยยึดเข้ากับกรอบอุด แล้วขันลักษณะเสียงทวนเข็มนาฬิกาให้แน่นเพื่อยึดใบเลื่อย

#### ▶ หมายเลขอ 5: 1. ลักษณะเสียง 2. ในเลื่อย 3. รอก เมื่อต้องการถอดใบเลื่อย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้ง

### หมายเหตุ:

- หล่อลื่นรอกเป็นครั้งคราว

### การเก็บประแจหกเหลี่ยม

#### ▶ หมายเลขอ 6: 1. ขอเกี่ยว 2. ประแจหกเหลี่ยม

เมื่อไม่ใช้งาน ให้เก็บประแจหกเหลี่ยมตามที่แสดงในภาพเพื่อไม่ให้สูญหาย

### การปรับรอก (สำหรับรุ่น

4326/4326M/4327/4327M)

#### ▶ หมายเลขอ 7: 1. ใบเลื่อย 2. รอก 3. ที่ยึด 4. ประแจหกเหลี่ยม 5. ลักษณะเสียง 6. ฐาน

คลายลักษณะเสียงด้วยการหมุนด้วยประแจหกเหลี่ยม เลื่อนตัวยึดโดยให้รอกล้มผั๊กับใบเลื่อยเบาๆ จากนั้นขันลักษณะเสียงเพื่อยึดฐานและตัวยึด

### หมายเหตุ:

- หล่อลื่นรองเป็นครั้งคราว

## ฝาครอบกันฝุ่น

▶ หมายเลข 8: 1. ฝาครอบกันฝุ่น

### ▲ ข้อควรระวัง:

- สวมแวนตานิรภัยเสมอแม้ในขณะใช้เครื่องมือที่ลดฝาครอบกันฝุ่นลง

ลดฝาครอบกันฝุ่นลงเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุบลิว อย่างไรก็ตาม ขณะทำการตัดมุ่มเอียง ให้ยกขึ้นจนสุด

## การใช้งาน

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ยืดให้ร้าบเป็นระนาบเดียวกับชิ้นงานเสมอ มิฉะนั้นอาจทำให้ใบเลื่อยแตกหัก ซึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้
- ดันเครื่องมือไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ขณะตัดโดยหัวหรือม้วน การพินดันเครื่องมืออาจส่งผลให้ผิวน้ำหน้าการตัดเอียงหรือใบเลื่อยเสียหายได้

เปิดเครื่องมือโดยไม่ให้ใบเลื่อยสัมผัสถักฟิตได้ แล้วร้อนจนกระแทบไม่เลื่อยทำงานถึงความเร็วสูงสุด แล้วจึงวางฐานให้ราบบนชิ้นงานและขับเครื่องมือไปข้างหน้าอย่างเบาๆ ตามแนวการตัดที่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้า

▶ หมายเลข 9: 1. แนวทางการตัด 2. ฐาน

## การตัดมุ่มเอียง

▶ หมายเลข 10

### ▲ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องมือและถอดปลั๊ก ก่อนที่จะเอียงฐาน
- ยกฝาครอบกันฝุ่นขึ้นจนสุดก่อนทำการตัดมุ่มเอียง

เมื่อเอียงฐานแล้ว คุณสามารถทำการตัดมุ่มเอียงในองศาได้ ก็ได้ระหว่าง  $0^\circ$  ถึง  $45^\circ$  (ซ้ายหรือขวา)

คลายลักษณะลักษณะหันหลังฐานด้วยประแจหกเหลี่ยม ขยับฐานเพื่อให้ลักษณะลักษณะหันหลังฐานในตำแหน่งตรงกลางของรูปภาพบทนำฐาน

▶ หมายเลข 11: 1. ประแจหกเหลี่ยม 2. ลักษณะลักษณะหันหลังฐาน

3. ฐาน

เอียงฐานจนได้มุมเอียงที่ต้องการ ขอบของกรอบมอเตอร์ระบุมุมเอียงไว้ด้วยเลขบนกรอบดับ แล้วขันลักษณะลักษณะหันหลังฐานเพื่อติดฐาน

▶ หมายเลข 12: 1. ขอบ 2. เลขบนกรอบดับ

## การตัดระนาบด้านหน้า

▶ หมายเลข 13: 1. ประแจหกเหลี่ยม 2. ลักษณะลักษณะหันหลังฐาน

คลายลักษณะลักษณะหันหลังฐานด้วยประแจหกเหลี่ยมและเลื่อนฐานไปด้านหลังจนสุด แล้วขันลักษณะลักษณะหันหลังฐานเพื่อติดฐาน

## การตัดออก

สามารถทำการตัดออกได้สองวิธีคือ A หรือ B

### A) การเจาะรูนำ

▶ หมายเลข 14: 1. รูนำ

สำหรับการตัดภายในโดยไม่มีการตัดนำมาจากขอบให้เจาะรูนำขนาดเล็กกว่าศูนย์กลาง 12 mm ขึ้นไปไว้ล่วงหน้า สอดใบเลื่อยลงในรูนี้เพื่อเริ่มทำการตัด

### B) การจั่งตัด

▶ หมายเลข 15

คุณไม่จำเป็นต้องเจาะรูนำหรือทำการตัดนำหากคุณปฏิบัติตั้งต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง

- (1) เย็บเครื่องมือขึ้นไปบนขอบด้านหน้าโดยใช้ปลายใบเลื่อยอยู่ในตำแหน่งเหนือพื้นผิวของชิ้นงาน
- (2) ใช้แรงกดลงบนเครื่องมือเพื่อให้ขอบด้านหน้าของฐานไม่ขยับเมื่อคุณปิดเครื่องมือ และกดปลายด้านหลังของเครื่องมือลงอย่างเบาๆ และช้าๆ
- (3) เพื่อให้ใบเลื่อยจะลงไปในชิ้นงาน ให้ค่อยๆ ลดฐานของเครื่องมือลงไปบนพื้นผิวของชิ้นงาน
- (4) ตัดให้เสร็จตามปกติ

## การขัดขอบ

▶ หมายเลข 16

การตัดขอบหรือทำการปรับขนาด ให้ตันใบเลื่อยไปตามขอบการตัดเบาๆ

## การตัดโลหะ

ใช้สารหล่อเย็น (น้ำมันตัดกลึง) ที่เหมาะสมเพื่อตัดโลหะ เสมอ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเสียงหรือย่างรุนแรงได้ ด้านล่างขั้นตอนสามารถหาจากบาร์บีได้แทนการใช้น้ำยาหล่อ ลิ่น

## การดูดฝุ่น

▶ หมายเลขอ 17: 1. ฝาครอบกันฝุ่น 2. ท่อ

คุณสามารถทำการตัดให้เรียบได้โดยเชื่อมต่อเครื่องมือนี้เข้า กับท่อดูดฝุ่น Makita เสียบท่อของท่อดูดฝุ่นเข้าไปในรูด้านหลัง ของเครื่องมือ ลดฝาครอบกันฝุ่นลงก่อนทำงาน

### หมายเหตุ:

- การดูดฝุ่นจะไม่สามารถทำได้ขณะทำการตัดมุม อุ่ยง

## ฉากตัด (อุปกรณ์เสริม)

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าแนใจเสมอว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือ และถอดปลั๊กออกแล้วก่อนทำการติดตั้งหรือถอด อุปกรณ์เสริม


## 1. การตัดตรง



1. ฉากตัด (ตัวนำ)

เมื่อต้องทำการตัดที่ความกว้างไม่เกิน 160 mm ข้างๆ การใช้ฉากตัดจะทำให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็ว เรียน และตรง


## ประเกทฐานอะลูมิเนียม

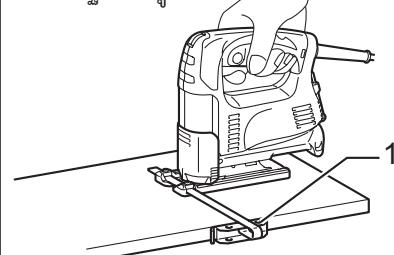

1. ฉากตัด (ตัวนำ)


เมื่อต้องการตัดตั้ง ให้ใส่ฉากตัดเข้าไปในรูรูปสี่เหลี่ยม มุมด้านบนด้านข้างของฐาน โดยให้ฉากน่าจะว่าหน้า ลง เลื่อนฉากตัดให้ถึงตำแหน่งที่ความกว้างในการตัดที่ ต้องการ แล้วขันสลักเกลียวให้แน่นเพื่อยึดไว้

## ประเกทฐานเหล็กกล้า

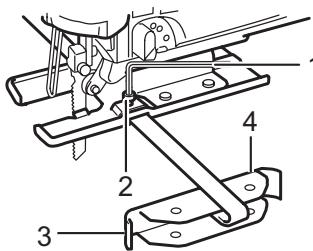

1. ประแจหกเหลี่ยม 2. สลักเกลียว 3. ฉากตัด (ตัวนำ)  
4. ขอบนำ


## ประเกทฐานอะลูมิเนียม

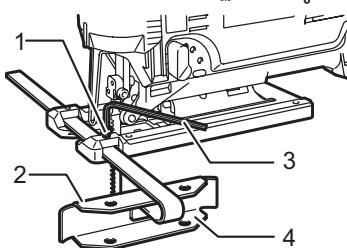

1. สลักเกลียว 2. ฉากนำ 3. ประแจหกเหลี่ยม 4. ฉากตัด (ตัวนำ)


## 2. การตัดรูปวงกลม

### ประเภทจานเหล็กกล้า

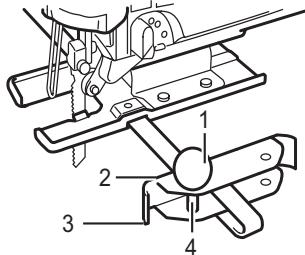


1. ปุ่มหมุนเกลี่ยว 2. ขอบนำ 3. ฉากตัด (ตัวนำ) 4. สลัก

### ประเภทจานอะลูมิเนียม

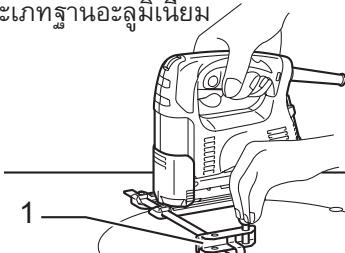

1. ฉากตัด (ตัวนำ)

### ประเภทจานอะลูมิเนียม

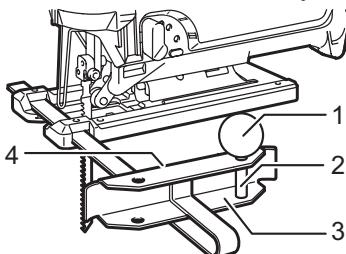

1. ปุ่มหมุนเกลี่ยว 2. สลัก 3. ฉากตัด (ตัวนำ) 4. ฉากนำ

### ประเภทจานเหล็กกล้า



1. ฉากตัด (ตัวนำ)

#### หมายเหตุ:

- ใช้ใบเลื่อยหมายเลข B-17, B-18, B-26 หรือ B-27 เสมอเมื่อทำการตัดรูปวงกลมหรือตัดโค้ง (สำหรับรุ่น 4326/4327/4328/4329)
- ใช้ใบเลื่อยประเภท Makita หมายเลข 6, 7, 16, 17 เสมอเมื่อทำการตัดรูปวงกลมหรือตัดโค้ง (สำหรับรุ่น 4326M/4327M)

### อุปกรณ์ป้องกันเศษชิ้นส่วนสำหรับจานเหล็กกล้า (อุปกรณ์เสริม)

▶ หมายเลขอ้างอิง: 1. อุปกรณ์ป้องกันเศษชิ้นส่วน 2. ส่วนที่ยึด nokma

เพื่อให้การตัดไม่มีเศษชิ้นส่วนออกมาก สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันเศษชิ้นส่วนได้ เมื่อต้องการตัดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเศษชิ้นส่วน ให้ขับรูบฐานไปด้านหน้าจนสุดและใส่รูนเข้าไประหว่างส่วนที่ยึด nokma ของจาน

#### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์ป้องกันเศษชิ้นส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้ ขณะทำการตัดมุมเอียง

## อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชั้นส่วนสำหรับฐาน อะลูมิเนียม (อุปกรณ์เสริม)

▶ หมายเลขอ 19: 1. อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชั้นส่วน 2. ฐาน  
อะลูมิเนียม

เพื่อให้การตัดไม้เป็นเศษชิ้นๆ วนออกมาน สามารถใช้อุปกรณ์  
ป้องกันเครื่องชั้นส่วนได้ เมื่อต้องการตัดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน  
เครื่องชั้นส่วน ให้ขับฐานเครื่องมือไปด้านหน้าจนสุดและยืด  
ฐานจากด้านหลังของฐานเครื่องมือ เมื่อใช้แผ่นปิด ให้ตัดตั้ง  
อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชั้นส่วนบนแผ่นปิด

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชั้นส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้  
ขณะทำการตัดมุมเมื่อยัง

## แผ่นปิดสำหรับฐานอะลูมิเนียม (อุปกรณ์เสริม)

▶ หมายเลขอ 20: 1. แผ่นปิด 2. ฐานอะลูมิเนียม

ใช้แผ่นปิดขณะตัดแผ่นไม้ประกอบสำหรับตัดแต่ง พลาสติก  
และอื่นๆ ซึ่งจะป้องกันความเสียหายบนพื้นผิวที่บอบบาง  
หรือเสียหายได้ง่าย ยืดไว้บนด้านหลังของฐานเครื่องมือ

## การบำรุงรักษา

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปีดสวิตช์เครื่องมือและ  
ล็อกปลอกออกแล้วก่อนพยายามดำเนินการตรวจ  
สอบหรือบำรุงรักษา
- ห้ามใช้แก๊สโซลีน เบนซิน ทินเนอร์ และกอฮอล์  
หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันนี้ เนื่องจากอาจทำให้สีสีดจาง  
เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควร  
ให้ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนิน  
การซ่อมแซม ตรวจสอบและเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ บำรุง  
รักษา หรือทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ใช้ไฟฟ้าของ  
แท้ของ Makita เสมอ

## อุปกรณ์เสริม

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง  
เหล่านี้กับเครื่องมือของ Makita ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้  
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมี  
ความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรือ  
อุปกรณ์ต่อพ่วงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม  
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ใบเลื่อยดู
- ประแจหกเหลี่ยม 3
- ชุดดอกตัด (ตัวนำ)
- อุปกรณ์ป้องกันเครื่องชั้นส่วน
- สาย (สำหรับที่ถูกผุน)
- แผ่นปิด (สำหรับประกอบฐานอะลูมิเนียม)

### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจไม่มีมาให้เป็นอุปกรณ์เสริม  
มาตรฐานในชุดเครื่องมือ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปใน  
แต่ละประเทศ

Makita Corporation  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan  
[www.makita.com](http://www.makita.com)

884727C375  
EN, ZH, CN, ID, MS,  
VI, TH  
20190906